МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Физические методы контроля»

НОРМАТИВНАЯ БАЗА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов специальности 1-38 80 01 «Приборостроение» очной и заочной форм обучения



Могилев 2020

УДК 620.179 ББК 34.9 Н83

Рекомендовано к изданию учебно-методическим отделом Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Физические методы контроля» «31» августа 2020 г., протокол № 1

Составители: канд. техн. наук, доц. В. Ф. Поздняков; ассистент Е. В. Позднякова

Рецензент канд. техн. наук, доц. А. П. Прудников

Методические рекомендации предназначены к практическим занятиям для студентов специальности 1-38 80 01 «Приборостроение».

Учебно-методическое издание

НОРМАТИВНАЯ БАЗА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Ответственный за выпуск С. С. Сергеев

Корректор А. А. Подошевко

Компьютерная верстка Н. П. Полевничая

Подписано в печать . Формат $60 \times 84/16$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать трафаретная. Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж 16 экз. Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение: Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/156 от 7.03.2019. Пр-т Мира, 43, 212022, Могилев.

© Белорусско-Российский университет, 2020

Содержание

I Общие положения	4
2 Практическое занятие № 1. Разработка технологических карт по ви-	
зуальному контролю объектов химической и нефтехимической отрасли, не-	
сущих и ограждающих металлоконструкций, тепловой и промышленной	
энергетике	12
3 Практическое занятие № 2. Разработка технологических карт по ви-	
зуальному контролю трубопроводов пара и горячей воды, технологических	
трубопроводов, магистральных трубопроводов, объектов атомной энерге-	
тики, грузоподъемных механизмов	13
4 Практическое занятие № 3. Разработка технологических карт по уль-	
тразвуковому контролю объектов химической и нефтехимической отрасли,	
несущих и ограждающих металлоконструкций, тепловой и промышленной	
энергетике	13
5 Практическое занятие № 4. Разработка технологических карт по уль-	
тразвуковому контролю трубопроводов пара и горячей воды, технологиче-	
ских трубопроводов, магистральных трубопроводов, объектов атомной	
энергетики, грузоподъемных механизмов	14
6 Практическое занятие № 5. Разработка технологических карт по	
рентгеновскому контролю объектов химической и нефтехимической от-	
расли, несущих и ограждающих металлоконструкций, тепловой и промыш-	
ленной энергетики	15
7 Практическое занятие № 6. Разработка технологических карт по	
рентгеновскому контролю трубопроводов пара и горячей воды, технологи-	
ческих трубопроводов, магистральных трубопроводов, объектов атомной	
энергетики, грузоподъемных механизмов	15
8 Практическое занятие № 7. Разработка технологических карт по маг-	
нитному контролю, объектов химической и нефтехимической отрасли, не-	
сущих и ограждающих металлоконструкций, тепловой и промышленной	
энергетике	16
9 Практическое занятие № 8. Разработка технологических карт по маг-	
нитному контролю трубопроводов пара и горячей воды, технологических	
трубопроводов, магистральных трубопроводов, объектов атомной энерге-	
тики, грузоподъемных механизмов	17
10 Практическое занятие № 9. Оформление результатов тепло-	
визионного контроля. Оценка границ дефектного участка. Расчет относи-	
тельного коэффициента теплопередачи	17
Список литературы	18

1 Общие положения

В общем случае технологическая карта по неразрушающему методу контроля должна содержать следующие сведения:

- наименование организации и службы, выполняющей неразрушающий контроль;
 - шифр карты;
- наименование контролируемого изделия (группы однотипных изделий) с указанием стандарта или технического условия на изготовление (монтаж, ремонт);
- наименование стадии контроля: входной контроль полуфабрикатов, контроль подготовки деталей под сборку, контроль сборки деталей под сварку, контроль готовых сварных соединений (наплавок), контроль устранения дефектов, контроль при эксплуатации;
- требования к установке объекта контроля в требуемое положение (если это возможно) и к введению объекта в режим контроля;
- порядок подготовки объекта контроля к проведению контроля и условия проведения контроля;
 - сведения о нормативных документах, регламентирующих метод контроля;
- сведения о нормативных документах, регламентирующих объем контроля и нормы качества;
 - сведения об используемых средствах контроля и измерения;
 - последовательность проведения операций контроля;
 - схему контроля;
- перечень контролируемых параметров и нормы оценки качества объекта контроля;
 - порядок оформления результатов контроля.

При разработке технологических карт следует руководствоваться нормативными документами действующими в соответствующем производственном секторе промышленности, также требованиями нормативной документацией, регламентирующей требования к методам неразрушающего контроля, в том числе нормами оценки качества и конструкторской документации на изделие.

В качестве образца ниже приведена технологическая карта (инструкция) по визуальному и измерительному контролю, разработанная для проведения технического диагностирования трубопроводов пара и горячей воды I, II, III категории и их элементов с номинальной толщиной стенки до 60 мм.

1.1 Технологическая инструкция по визуально-измерительному контролю

1.1.1 Область применения.

1 Настоящая инструкция распространяется на визуальный и измерительный контроль основного металла и сварных соединений (наплавок) трубопроводов пара и горячей воды I, II, III категории и их элементов с номинальной толщиной стенки s до 60 мм, выполненных всеми видам дуговой сварки при

эксплуатации, техническом диагностировании.

- 2 Визуальный контроль основного металла и сварных соединений выполняют с целью выявления поверхностных повреждений (трещин, коррозионных повреждений, деформированных участков, наружного износа элементов и т. д.), образовавшихся в процессе эксплуатации изделий.
- 3 Измерительный контроль основного металла и сварных соединений выполняют с целью определения соответствия геометрических размеров конструкций и допустимости повреждений металла и сварных соединений, выявленных при визуальном контроле, требованиям рабочих чертежей, ТУ, стандартов и паспортов.

1.1.2 Объект контроля.

- 1 Объект контроля: основной металл, сварные соединения трубопроводов пара и горячей воды I, II, III категории и их элементов.
 - 2 Номинальная толщина s: до 60 мм.
 - 3 Материал: сталь.
- 4 Стадия контроля: контроль при эксплуатации, техническом диагностировании.
 - 5 Вид сварки: дуговая.

1.1.3 Нормативная документация.

Настоящая инструкция разработана на основании: ГОСТ 23479, СТБ 1133, СТБ ISO 6520-1, ГОСТ 16037, PTM-1c-89.

1.1.4 Требования к организации рабочего места.

- 1 Рабочие места для проведения визуального и измерительного контроля должны быть подготовлены заблаговременно. В необходимых случаях следует устанавливать леса, помосты, лестницы и ограждения.
- 2 На месте производства работ должна быть обеспечена возможность подключения ламп местного освещения напряжением 12 В.
- 3 Для выполнения контроля должен быть обеспечен достаточный обзор для глаз специалиста.

1.1.5 Требования к персоналу.

- 1 К проведению контроля допускаются лица, прошедшие производственную стажировку, специальное обучение, успешно выдержавшие квалификационные испытания и получившие сертификат не ниже 2-го уровня квалификации по СТБ ISO 9712 в соответствующем производственном секторе.
- 2 Специалисты по визуальному контролю, проводящие работы по контролю с выдачей заключений, должны проходить проверку знаний с установленной периодичностью: ИТР один раз в 3 года, дефектоскописты один раз в год.

1.1.6 Средства контроля.

Для проведения визуального и измерительного контроля сварных соединений используется:

- лупа обзорная 2,5 x ;
- лупа измерительная 10^{x} ;
- линейка металлическая 500 мм;
- рулетка измерительная металлическая 5 м;
- штангенциркуль ШЩ-1;
- эндоскоп технический ЭТГ-8-1,5;
- универсальный шаблон сварщика УШС-3;
- образцы шероховатости поверхности Ra 12,5;
- вспомогательные приспособления, материалы и инструменты (фонарь, люксметр, мел, карандаш, бумага и др.

1.1.7 Подготовка объекта к контролю.

- 1 Технические устройства, подлежащие контролю, должны быть выведены из работы, охлаждены, дренированы, отключены от коммуникаций.
- 2 Поверхность сварного соединения должна быть очищена от шлака, брызг металла, отслаивающейся окалины, ржавчины, загрязнений и краски.
- 3 Ширина подготовленной под контроль зоны с каждой стороны выпуклости сварного соединения должна составлять не менее 20 мм.
- 4 Шероховатость поверхности, подготовленной под контроль, должна быть не хуже Ra 12,5 по ГОСТ 2789.

1.1.8 Условия контроля.

- 1 Освещенность поверхности объекта при визуальном контроле должна составлять при общем освещении 350 лк, при комбинированном освещении 2000...3000 лк.
- 2 Подлежащая контролю поверхность должна рассматриваться под углом более 30° к плоскости объекта контроля и с расстояния до 600 мм.
- 3 Визуальный контроль основного металла и сварных соединений следует выполнять как с наружной, так и с внутренней стороны (в случае доступности).
 - 4 Чувствительность контроля не хуже 0,1 мм.

1.1.9 Проведение контроля.

- 1 Последовательность технологических операций.
- 1.1 При визуальном контроле основного металла и сварных соединений проверяют:
 - отсутствие (наличие) механических повреждений поверхностей;
- отсутствие (наличие) формоизменения элементов конструкций (деформированные участки, коробление, провисание и другие отклонения от первоначального расположения);
- отсутствие (наличие) трещин и других поверхностных дефектов, образовавшихся (получивших развитие) в процессе эксплуатации;
 - отсутствие коррозионного и механического износа поверхностей;
- отсутствие (наличие) дефектов сварки в виде несоответствия размеров сварных соединений требованиям ТНПА.

- 1.2 При измерительном контроле состояния основного металла и сварных соединений определяют:
 - размеры механических повреждений металла и сварных соединений;
- размеры деформированных участков металла и сварных соединений, в том числе длину, ширину и глубину вмятин, выпучин, отдулин;
 - овальность цилиндрических элементов, в том числе гибов труб;
 - прямолинейность (прогиб) образующей конструкции (элемента);
 - остаточную деформацию, скорость ползучести прямых труб и гибов;
- глубину коррозионных язв и размеры зон коррозионного повреждения, включая их глубину;
- отклонение размеров (формы) сварных соединений от требова ний ТНПА.
- 2 Измерительный контроль геометрических размеров сварного соединения следует проводить в местах, где допустимость указанных показателей вызывает сомнения по результатам визуального контроля.
- 3 Контроль выполняется с внутренней и наружной стороны по всей поверхности основного металла и длине сварных соединений, включая околошовную зону, шириной не менее 20 мм.
- 4 В случае недоступности для визуального и измерительного контроля внутренней поверхности контроль проводится только с наружной стороны.
- 5 Визуальный контроль проводится невооруженным глазом и (или) с применением оптических приборов.
- 6 При визуальном осмотре внутренней поверхности объектов, недоступных для прямого обзора, следует использовать эндоскопы, перископы или простейшие приспособления в виде штанги с закрепленным на ней зеркалом и источником света.
- 7 При обнаружении в элементах объекта контроля трещин или деформированных участков дефектные зоны элементов следует осмотреть также со стороны противоположной поверхности.
- 8 Измерительный контроль производится с помощью измерительного инструмента и шаблонов.

1.1.10 Оценка результатов контроля.

- 1 Нормы оценки качества объекта контроля приведены в таблице 1.
- 2 Нормы оценки качества принимают по следующим размерным показателям:
- номинальной толщине сваренных деталей для стыковых соединений деталей одинаковой толщины (при предварительной обработке концов деталей путем расточки, раздачи, калибровки по номинальной толщине деталей в зоне обработки);
- номинальной толщине более тонкой детали (из двух сваренных) для стыковых сварных соединений деталей различной номинальной толщины (при предварительной обработке конца более тонкой детали по ее номинальной толщине в зоне обработки);
- расчетной высоте углового шва для угловых, тавровых и нахлесточных сварных соединений (для угловых и тавровых сварных соединений с полным проплавлением за размерный показатель допускается принимать номинальную толщину более тонкой детали).

Таблица 1 – Нормы оценки качества

Дефект и из-	Место расположения,				
меряемый	характеристики,	Допускаемое значение			
параметр	внешний вид				
1	2	3			
Трещины всех	Основной металл,	Не допускаются			
_	сварное соединение и	The Acting Change Levi			
направлений.	околошовная зона				
Свищи, про-					
жоги, неза-					
плавленные					
кратеры, про-					
теки, наплывы		<u> </u>			
Коррозион-	Основной металл,	Размеры и глубина определяются расчетом на прочность			
	сварное соединение и				
онно-уста-	околошовная зона				
лостные, эро-	Питательные трубо-			озионные язвы, эрози-	
зионные по-вреждения	проводы			ины, риски глубиной	
металла				олщины стенки элемен-	
Wichasisa			_	тяженностью не более	
		$0,25 \cdot \sqrt{D \cdot s}$ (<i>D</i> – средний диаметр элемента, мм;			
		s — толщина стен	ки, мм). Оди	ночными считаются де-	
				лижайшими кромками	
		которых превышает утроенное значение максималь-			
		ного диаметра наибольшего из дефектов. Допуска-			
		ются скопления коррозионных язв глубиной			
		не более 0,5 мм. Продольные цепочки язв не			
		допускаются			
Подрезы	Сварные соединения	Не допускаются			
Непровары в	Сварные соединения,	Не допускаются, і	кроме случаев	, оговоренных в ТНПА	
корне шва	выполненные без				
	остающегося под-	S, MM	Высота, мм	Суммарная длина, мм	
	кладного кольца	До 3	0,3	IVIIVI	
		Св. 3 до 4	0,4		
		Св. 4 до 5	0,5		
		Св. 5 до 6,5	0,6	-	
		Св. 6,5 до 8	0,8	$0,2\pi D_{\mathit{внутр}}$	
		Св. 8 до 10	ĺ		
		Св. 10 до 12	1,2		
		Св. 12 до 18	1,5		
Выпуклость	Сварные соединения,	D, mm	1	Высота, мм	
корня шва	выполненные без	ез До 25 включ.		1,5	
	остающегося под-			2,0	
	кладного кольца	Св. 150		2,5	

Продолжение таблицы 1

1	2	3				
Вогнутость в корне шва	Сварные соединения, выполненные без	Суммарная длина, мм, не более $(0,2\pi D_{\textit{внутр}})$. Глубина, мм, не более $(0,12s+0,4)$				
	остающегося под-	S, MM		Глубина, мм		
	кладного кольца	До 3		0,3		
		Св. 3 до 4		0,4		
		Св. 4 до 5		0,5		
		Св. 5 до 6,5		0,6		
		Св. 6,5 до 8		0,8		
		Св. 8 до 10		1		
		Св. 10 до 12		1,2		
		Св. 12 до 18		1,5		
Превышение	Сварные соединения,	S, MM		Высота, мм		
проплава в	выполненные без	До 3	0,6			
корне шва	остающегося под-	Св. 3 до 4			0,8	
_	кладного кольца	Св. 4 до 5			1	
		Св. 5 до 6,5		1	,2	
		Св. 6,5 до 8			,5	
		Св. 8 до 130			2	
Поры, шлако-	Сварные соединения		0.2) MM, E	(,2) мм, но не более		
вые и другие				Максимальный Число дефе		
включения		S, MM	размер де		тов на любые	
округлой или			MM	[100 мм шва	
удлиненной		До 5	ŀ	Не допускаются		
формы		Св. 5 до 8 включ.	0,8	3	3	
		Св. 8 до 10 включ.	1		4	
		Св. 10 до 15 включ.	1,2	2	4	
		Св. 15 до 20 включ.	1,5		5	
		Св. 20 до 40 включ.	2,0)	5	
Смещение	Ша блон	S, MM			b, mm	
кромок <i>b</i>	T	До 3	До 3		0,2s	
		Св. 3 до 6		0.1s + 0.3		
		Св. 6 до 10		0,15s		
		Св. 10 до 20		0.05s + 1		
Ге	ометрические размеры	сварных швов в сотве	етствии с І	OCT 16	5037	
Чешуйча-		0,12s +	0,6, но не	более h	max	
тость сварно-		Трубопроводы пара	a s	, MM	h_{\max} , MM	
го соедине-		и горячей воды		До 8 0		
ния		I категории	Св.	Св. 8 до 15		
			C	Св. 15 1,		
		Прочие трубопровод	цы Д			
			C	Св. 15		
Глубина впа-	Валики Углубления	$0,12s+0,6$, но не более h_{\max}			max	
дин между		Трубопроводы пара		s , MM h_{max} , MM		
валиками шва		и горячей воды	• •		До 8 0,5	
		I категории	Св.	8 до 15	1	
				Св. 15	1,5	
		Прочие трубопровод	цы Д	Ιο 15	1,5	
				Св. 15	2	
	<u>l</u>	1			1	

Продолжение таблицы 1

1	2	3		
Вмятины	<i>т</i> и <i>п</i> – максимальные	Предельные значения определяются расчетом на		
(выпучины)	размеры вмятины (выпучины) по поверхности элемента в двух (продольном и поперечном)	прочность		
	взаимно перпендикулярных направлениях; δ — максимальная глубина (прогиб)			
Отклонение диаметра (наружного или внутреннего)	Цилиндрические, конические элементы, изготовленные из сварных листов или поковок	Не более 1 % от номинального значения		
Овальность поперечного сечения	$\alpha = \frac{2 \cdot (D_{\max} - D_{\min})}{D_{\max} + D_{\min}} \cdot 100 \% \ .$ Цилиндрические, конические элементы, изготовленные из сварных листов или поковок	Не более 1 %		
Прямолиней- ность обра- зующей	Цилиндрические, конические элементы, изготовленные из сварных листов или поковок	Не более 0,3 % всей длины цилиндрической части, а также на любом участке длиной 5 м		
Остаточная деформация <i>E</i>	Гибы и прямые участки паропроводов острого	Прямые трубы из стали 12Х1МФ	$E \leq (0.015D_{mp}) \%$	
	пара котлов, станционных паропроводов (по-	Прямые трубы из сталей других марок	$E \leq (0.01D_{mp}) \%$	
	перечные связи), паро- проводов горячего промперегрева с наруж-	Прямые участки гнутых труб независимо от марки стали	$E \le (0.008D_{mp}) \%$	
	ным диаметром 76 мм и более, работающих при	Коллектора из стали 15X1M1Ф	$E \leq (0.007D_{mp}) \%$	
	температуре 450 °C и выше $E = \frac{D_i - D_{ucx}}{D_{mp}} \cdot 100 \%$,	Коллектора из остальных марок стали	$E \leq (0.01D_{mp}) \%$	
	где D_i — диаметр, измеренный по реперам; D_{ucx} — исходный диаметр трубы, измеренный по реперам; D_{mp} — исходный наружный диаметр тру-			
	бы, измеренный вблизи реперов			

Окончание таблицы 1

1	2	3		
Скорость ползучести	Гибы и прямые участки паропроводов острого па-	Прямые трубы из стали 12X1МФ	1,5·10 ⁻⁵ %/ч	
·	ра котлов, станционных паропроводов (поперечные связи), паропроводов	других марок	1·10 ⁻⁵ %/ч	
	горячего промперегрева с наружным диаметром 76 мм и более, работающих при температуре 450 °C и выше	Прямые участки гнутых труб независимо от марки стали	0,8·10 ⁻⁵ %/ч	
Овальность гибов	Питательные трубопроводы, паропроводы острого пара котлов, станционные паропроводы (поперечные	При $D_{\text{нар}}/D_{\text{внутр}} < 1,32$ овальность менее 1,5 %, за исключением гибов, изготовленных нагревом токами высокой частоты с осевым поджатием. Снижение овальности в процессе эксплуатации не должно превышать 50 % ее исходного состояния		
Волни- стость гиба	Внутренний обвод гиба питательного трубопровода		ны номинальной толщи- пее 10 мм. При этом шаг	

- 3 Протяженность (длина, периметр) сварных соединений определяется по наружной поверхности сваренных деталей у краев шва (для соединений штуцеров, а также угловых и тавровых соединений по наружной поверхности привариваемой детали у края углового шва).
- 4 Число одиночных включений, выявляемых при визуальном контроле, не должно превышать значений, указанных в таблице 1, на любом участке сварного соединения регламентированной длины. Для сварных соединений меньшей протяженности допустимое число одиночных включений уменьшают пропорционально уменьшению протяженности контролируемого соединения. Если при этом получается дробная величина, то она округляется до ближайшего целого числа.
- 5 При обнаружении в процессе визуального и измерительного контроля дефектов, выходящих за пределы допустимых (см. таблицу 1), расположение, количество и размеры этих дефектов должны быть указаны на прилагаемой схеме или формуляре.
- 6 При визуальном и измерительном контроле основного металла и сварных соединений не допускаются дефекты, превышающие установленные размеры.
- 7 На основании результатов визуального и измерительного контроля в соответствии с таблицей 1 дается заключение о качестве объекта контроля:
- неудовлетворительное качество в объекте контроля обнаружены дефекты или измеренные параметры, характеристики превышают установленные нормы;

 удовлетворительное качество – в объекте контроля не обнаружены дефекты или измеренные параметры, характеристики не превышают установленные нормы.

1.1.11 Оформление результатов контроля.

- 1 В процессе проведения контроля осуществляются записи в рабочем журнале по результатам контроля.
- 2 Оформляется протокол по визуальному и измерительному контролю (в двух экземплярах).
- 3 Проводится регистрация протокола в журнале регистрации работ по контролю.

2 Практическое занятие № 1. Разработка технологических карт по визуальному контролю объектов химической и нефтехимической отрасли, несущих и ограждающих металлоконструкций, тепловой и промышленной энергетике

Используя нормативные документы, регламентирующие требования к объектам химической и нефтехимической отрасли, разработать технологическую карту по визуально измерительному контролю сосуда, работающего под давлением: диаметр сосуда — 1600 мм, толщина стенки корпуса — 10 мм, толщина материала эллиптических днищ — 12 мм. Стадия контроля — при изготовлении.

Нормативные документы: ГОСТ Р 52630 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия, ГОСТ 8713 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

Контрольные вопросы

- 1 Какие конструктивные элементы сварных соединений указаны в ГОСТ 8713?
 - 2 Как определяется овальность сосуда, изготовленного из листового материала?
 - 3 Какая предельная овальность сосуда допускается?
 - 4 Как определяется относительный прогиб вмятин на корпусе сосуда?

3 Практическое занятие № 2. Разработка технологических карт по визуальному контролю трубопроводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов, магистральных трубопроводов, объектов атомной энергетики, грузоподъемных механизмов

Используя нормативные документы, регламентирующие требования к методу испытаний и к объектам испытаний, разработать технологическую карту по визуальному и измерительному контролю для контроля сварного соединения, выполненного сваркой плавлением. Сварное соединение технологического трубопровода $\emptyset 219 \times 8,0$, выполненного из стали 12X18H10T. Уровень качества — В (в соответствии с СТБ ISO 5817).

Нормативные документы: СТБ ИСО 970 Контроль неразрушающий сварных соединений. Визуальный метод, СТБ ISO 5817 Сварка. Соединения стали, никеля, титана и их сплавов, выполненные сваркой плавлением. Уровни качества шва в зависимости от дефектов.

Контрольные вопросы

- 1 Сколько уровней качества сварных швов существует в соответствии с СТБ ISO 5817?
- 2 От каких параметров сварного соединения зависят нормы допуска на размеры дефектов?
- 3 Какие измерительные инструменты и средства контроля используются при визуальном и измерительном контроле?

4 Практическое занятие № 3. Разработка технологических карт по ультразвуковому контролю объектов химической и нефтехимической отрасли, несущих и ограждающих металлоконструкций, тепловой и промышленной энергетике

Используя нормативные документы, регламентирующие требования к методу испытаний и к объектам испытаний, разработать технологическую карту по ультразвуковому контролю сварного соединения барабана парового котла, выполненного сваркой плавлением. Стыковое сварное соединений металлоконструкции, выполненной из стали 09Г2С. Толщина свариваемых элементов – 25 мм.

Нормативные документы: ГОСТ Р 55724 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые, РД 34.17.302–97 (ОП 501 ЦД-97) Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения.

Контрольные вопросы

- 1 Какие требования предъявляются к организации рабочего места и к объекту испытаний при проведении ультразвукового контроля?
- 2 Какие ложные сигналы могут появиться при контроле стыковых сварных соединений?
- 3 Что используется в качестве эталонного отражателя при настройке чувствительности дефектоскопа?
 - 4 Как рассчитывается зона сканирования при ультразвуковом контроле?
- 5 Как рассчитывается зона зачистки прилегающей поверхности основного металла при ультразвуковом контроле?

5 Практическое занятие № 4. Разработка технологических карт по ультразвуковому контролю трубопроводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов, магистральных трубопроводов, объектов атомной энергетики, грузоподъемных механизмов

Используя нормативные документы, регламентирующие требования к методу испытаний и к объектам испытаний, разработать технологическую карту по ультразвуковому контролю сварного соединения металлоконструкции мостового крана, выполненного сваркой плавлением. Тавровое сварное соединение металлоконструкции, выполненной из стали 09Г2С. Толщина свариваемых элементов: полки — 16 мм, стенки — 12 мм, уровень качества — В (по СТБ ISO 5817).

Нормативные документы: ГОСТ Р 55724 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые, РДИКЦ КРАН-001—92 Методические указания. Ультразвуковой контроль металлоконструкций при проведении обследования грузоподъемных кранов.

Контрольные вопросы

- 1 Какие схемы сканирования могут использоваться при ультразвуковом контроле тавровых соединений?
- 2 Можно ли проводить ультразвуковой контроль тавровых соединений типа Т3, выполненных по ГОСТ 5264?
- 3 Что используется в качестве эталонного отражателя при контроле сварных соединений металлоконструкций кранов толщиной более 20 мм?

6 Практическое занятие № 5. Разработка технологических карт по рентгеновскому контролю объектов химической и нефтехимической отрасли, несущих и ограждающих металлоконструкций, тепловой и промышленной энергетики

Используя нормативные документы, регламентирующие требования к методу испытаний и к объектам испытаний, разработать технологическую карту по радиографическому контролю сварных соединений резервуара PBC-1000. Сварные соединения типа C7 по Γ OCT 8713. Толщина свариваемых элементов – 8 мм. Класс чувствительности – 2.

Нормативные документы: СТБ 1428—2003 Контроль неразрушающий. Соединения сварные трубопроводов и металлоконструкций. Радиографический метод, ГОСТ 20426 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения.

Контрольные вопросы

- 1 Перечислите средства контроля и измерения, использующиеся при радиографическом контроле.
 - 2 Зачем используются свинцовые экраны при радиографическом контроле?
- 3 Что такое панорамная съемка и какими средствами радиографического контроля она осуществляется?
- 4 Что используется в качестве эталонов чувствительности при радиографическом контроле?

7 Практическое занятие № 6. Разработка технологических карт по рентгеновскому контролю трубопроводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов, магистральных трубопроводов, объектов атомной энергетики, грузоподъемных механизмов

Используя нормативные документы, регламентирующие требования к методу испытаний и к объектам испытаний, разработать технологическую карту по радиографическому контролю сварного технологического трубопровода, выполненного сваркой плавлением. Стыковое сварное соединение трубопровода, выполненного из стали 20. Толщина свариваемых элементов – 6 мм. Класс чувствительности – 2.

Нормативные документы: СТБ 1428–2003 Контроль неразрушающий. Соединения сварные трубопроводов и металлоконструкций. Радиографический метод, ГОСТ 20426 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения.

Контрольные вопросы

- 1 Какую схему просвечивания необходимо использовать при контроле трубопровода?
 - 2 Что такое канавочные эталоны и с какой целью они используются?
- 3 Из каких условий выбирается количество экспозиций при радиографическом контроле трубопроводов?
 - 4 Что такое денситометр и для чего он используется?

8 Практическое занятие № 7. Разработка технологических карт по магнитному контролю, объектов химической и нефтехимической отрасли, несущих и ограждающих металлоконструкций, тепловой и промышленной энергетике

Используя нормативные документы, регламентирующие требования к методу испытаний и к объектам испытаний, разработать технологическую карту по магнитопорошковому контролю сварного соединения, выполненного сваркой плавлением. Стыковое сварное соединений металлоконструкции, выполненной из стали 09Г2С. Толщина свариваемых элементов — 14 мм. Уровень чувствительности — Б.

Нормативные документы: ГОСТ 21105 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод, СТБ 1565–2009 Строительство. Изготовление стальных конструкций. Контроль качества, ТКП 45-5.04-121–2009 Стальные строительные конструкции. Правила изготовления.

Контрольные вопросы

- 1 Сколько уровней чувствительности согласно ГОСТ 21105 существует?
- 2 Какие средства контроля и измерения используются при магнитопорошковом контроле?
 - 3 Что такое коэрцитивная сила?
- 4 Что используется в качестве контрольных образцов при магнитопорошковом контроле?

9 Практическое занятие № 8. Разработка технологических карт по магнитному контролю трубопроводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов, магистральных трубопроводов, объектов атомной энергетики, грузоподъемных механизмов

Используя нормативные документы, регламентирующие требования к методу испытаний и к объектам испытаний, разработать технологическую карту по магнитопорошковому контролю сварного соединения, выполненного сваркой плавлением. Стыковое сварное соединение технологического трубопровода, выполненного из стали XM5У. Толщина свариваемых элементов — 12 мм. Уровень чувствительности — Б.

Нормативные документы: ГОСТ 21105 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод, СТБ 1565–2009 Строительство. Изготовление стальных конструкций. Контроль качества, ТКП 45-5.04-121–2009 Стальные строительные конструкции. Правила изготовления.

Контрольные вопросы

- 1 Какие технологические операции включает процесс подготовки объектов к магнитопорошковому контролю?
- 2 Какие способы намагничивания существуют при циркулярном виде намагничивания?
- 3 Какая освещенность контролируемой поверхности должна быть при магнитопорошковом контроле?
- 4 Как определяется напряженность магнитного поля при использовании способа приложенного поля и от чего она зависит?

10 Практическое занятие № 9. Оформление результатов тепловизионного контроля. Оценка границ дефектного участка. Расчет относительного коэффициента теплопередачи

По заданию провести тепловизионный контроль ограждающей конструкции здания. Руководствуясь ГОСТ 26629, необходимо:

- изучить основные характеристики и приемы работы термовизора Flir 440;
- определить минимальный перепад температур между наружным и внутренним воздухом;
- оценить интегральное значение коэффициента излучения поверхности объекта;
- провести операции, предшествующие тепловизионной съемке объекта контроля;
 - выбрать место установки тепловизора;

- определить удаленность места установки тепловизора;
- выбрать на обследуемой поверхности геометрический репер;
- определить границы дефектного участка, контур которого с однородным температурным полем, линейные размеры которого больше двух толщин ограждающей конструкции и относительное сопротивление теплопередачи равно или менее его критического значения;
- определить критическое значение относительного сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции по линиям изотермы;
 - по результатам термограммы выявить дефектный участок;
- определить критическое значение относительного сопротивления теплопередачи по линии изотермы;
 - сделать заключение по результатам контроля.

Контрольные вопросы

- 1 Какие требования необходимо выполнить перед проведением тепловизионного контроля?
 - 2 Что такое реперные точки?
 - 3 Что такое базовый участок ограждающей конструкции?
- 4 Можно ли при температуре плюс 15 °C проводить тепловизионный контроль?
- 5 Какие дополнительные средства измерений, кроме тепловизора, необходимо иметь?
- 6 Какая допустимая погрешность может быть у используемого контактного термометра?

Список литературы

- 1 **СТБ ЕН 970–2003.** Контроль неразрушающий сварных соединений. Визуальный метод. Минск: Госстандарт, 2003. 10 с.
- 2 **ГОСТ 23479–79.** Контроль неразрушающий. Методы оптического контроля. Общие требования. Москва: Изд-во стандартов, 1994. 7 с.
- 3 **ГОСТ Р ИСО 9934-1–2011.** Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Общие требования. Москва: Стандартинформ, 2013. 15 с.
- 4 **ГОСТ Р ИСО 3452-1–2011.** Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Ч. 1: Основные требования. Москва: Стандартинформ, 2012. 14 с.
- 5 **ГОСТ ISO 17636-1–2017.** Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Ч. 1: Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением пленок. Москва: Стандартинформ, 2017. 31 с.
- 6 **ГОСТ ISO 17636-2–2017.** Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Ч. 2: Способы рентгено- и гаммаграфическо-

- го контроля с применением цифровых детекторов. Москва: Стандартинформ, 2017.-50 с.
- **ГОСТ Р 52630.** Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия. Москва: Стандартинформ, 2013. 41 с.
- **СТБ ISO 5817.** Сварка. Соединения стали, никеля, титана и их сплавов, выполненные сваркой плавлением. Уровни качества шва в зависимости от дефектов. Минск: Госстандарт, 2010. 26 с.
- **ГОСТ Р 55724.** Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые. Москва: Стандартинформ, 2014. 40 с.
- **СТБ 1428–2003.** Контроль неразрушающий. Соединения сварные трубопроводов и металлоконструкций. Минск: Госстандарт, 2004. 32 с.
- **ГОСТ 21105.** Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Москва: Изд-во стандартов, 1988. 13 с.
- **ГОСТ 26629.** Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. Москва: Изд-во стандартов, 1985.-14 с.