## УДК 621.791.763.2 РЕЛЬЕФНАЯ СВАРКА МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ СОЕДИНЕНИЙ

## С. И. ЛЯЛИХОВ, А. В. АБРАМОВ Научный руководитель С. М. ФУРМАНОВ, канд. техн. наук, доц. БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ступенчатые сварные соединения – это соединения трех и более деталей, полученные за одну сварочную операцию, т.е. за один цикл сварки, при котором за счет последовательно протекающего через заготовки сварочного тока последовательно образуются 2 и более сварные точки. Данные соединения широко применяются при производстве пакетов из плоских листов черных металлов, пакетов цветных листов магнитопроводов электрических машин, при производстве арматуры для железобетонных конструкций, а также для изготовления негабаритных изделий, например, рамок дверец печных и засовов замков сувальдных (РПУП Могилевский завод "Строммашина").

Главной проблемой при сварке соединений данного типа является резкое снижение стабильности протекания процесса сварки с увеличением количества деталей. При рельефной сварке ступенчатых соединений изменение параметров режима, а также функции физических величин, например,  $R_{\rm 39}$  — сопротивление межэлектродного промежутка,  $U_{\rm 39}$  — напряжение межэлектродного промежутка,  $\tau_{\rm cB}$  — время сварки и др., зачастую могут отличаться от классических зависимостей, установленных для соединений из двух деталей.

При изучении термоупругопластического деформирования в зоне рельефной и точечной сварки для трех и более деталей в программной среде MSC.MARC в модели необходим учет особой геометрии соединения, учет характера изменения сопротивления межэлектродного промежутка, требуется анализ характера и формы протекания сварочного тока для фазового регулирования процесса сварки.

Проведены экспериментальные исследования рельефной сварки трех пластин с тремя выштампованными рельефами на двух наружных пластинах. Определены оптимальные параметры режима сварки: сварочный ток  $I_{cB} = 21-22$  кA, усилие сжатия электродов  $F_{cB} = 10-11$  кH; время протекания сварочного тока  $\tau_{cB} = 0.24-0.28$  с. Изучение микрошлифов позволило выявить отличительную особенность формирования ступенчатых соединений по сравнению с соединением из двух деталей и выявить 4 этапа их формирования. Для трех листов в процессе сварки две изначально образовавшиеся расплавленные зоны постепенно к концу сварки объединяются в одно расплавленное ядро.