


ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Технология машиностроения»

# АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

*Методические рекомендации к курсовому проектированию  
для студентов специальности  
1-36 01 01 «Технология машиностроения»  
дневной и заочной форм обучения*

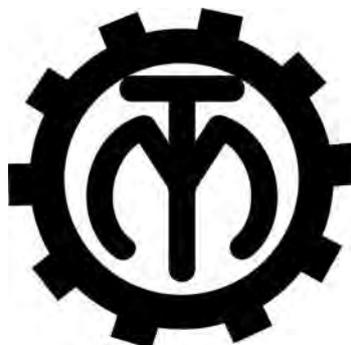

Могилев 2018

УДК 65.011.56  
ББК 32.965  
А 22

Рекомендовано к изданию  
учебно-методическим отделом  
Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Технология машиностроения» «23» ноября 2017 г.,  
протокол № 3

Составители: канд. техн. наук, доц. В. М. Шеменков;  
канд. техн. наук, доц. Е. В. Ильюшина

Рецензент канд. техн. наук, доц. В. В. Кутузов

Изложены требования к объему, содержанию и оформлению курсового  
проекта, даны рекомендации по расчёту и проектированию роботизированных  
технологических комплексов.

Учебно-методическое издание

## АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Ответственный за выпуск	В. М. Шеменков
Технический редактор	А. Т. Червинская
Компьютерная верстка	Н. П. Полевничая

Подписано в печать . Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.  
Печать трафаретная. Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж 56 экз. Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение:  
Государственное учреждение высшего профессионального образования  
«Белорусско-Российский университет».  
Свидетельство о государственной регистрации издателя,  
изготовителя, распространителя печатных изданий  
№ 1/156 от 24.01.2014.  
Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский  
университет», 2018



## Содержание

1	Цель курсового проекта.....	4
2	Содержание курсового проекта.....	4
2.1	Введение.....	5
2.2	Назначение и конструкция детали.....	5
2.3	Выбор заготовки.....	5
2.4	Маршрутный технологический процесс изготовления детали.....	5
2.5	Проектирование операции.....	6
2.6	Выбор промышленного робота.....	10
2.7	Выбор вспомогательного оборудования.....	11
2.8	Выбор компоновки РТК.....	13
2.9	Построение и расчёт элементов траектории захватного устройства ПР.....	13
2.10	Расчёт допустимых скоростей перемещения заготовки.....	19
2.11	Построение циклограммы РТК.....	20
2.12	Расчёт показателей РТК.....	21
2.13	Заключение.....	23
	Список литературы.....	23



## 1 Цель курсового проекта

Цель курсового проекта: изучение студентами методов проектирования автоматизированных систем механической обработки деталей на основе современных достижений станкостроения и промышленной робототехники.

## 2 Содержание курсового проекта

Курсовой проект состоит из графической части и пояснительной записки.

Состав графической части проекта:

- чертежи детали и заготовки, выполненные на листах формата А4, А3, А2 или А1 в зависимости от размеров детали;
- чертеж компоновки роботизированного технологического комплекса (РТК), выполненный на листе формата А1 в масштабе 1:10 или 1:20;
- чертеж формата А1 карты наладки для операции, производимой на РТК.

Конкретный перечень графических материалов с указанием форматов чертежей определяется руководителем проекта и записывается в задание по курсовому проектированию.

Обозначение чертежей: КП.121.46.00, что означает:

- КП – курсовой проект;
- 121 – номер группы;
- 46 – шифр (последние две цифры номера зачётной книжки);
- 00 – номер чертежа (чертежу детали присваивается номер 01, чертежу заготовки – 02, чертежу компоновки РТК – 03, чертежу карты наладки – 04).

На чертеже «Роботизированный технологический комплекс» указываются:

- габаритные размеры;
- рабочая зона промышленного робота (ПР) и ее размеры;
- расстояние между составными частями РТК: станком, роботом, транспортёром, столами и т. п.;
- техническая характеристика комплекса: часовая производительность, занимаемая площадь, суммарная мощность установленных электродвигателей, системы управления станка и робота и т. п.

Пояснительная записка печатается на принтерных устройствах ЭВМ на листах формата А4 в соответствии с ГОСТ 2.105–95.

В общем случае пояснительная записка должна содержать следующее:

- введение;
- назначение и конструкция детали;
- выбор заготовки;
- маршрутный технологический процесс изготовления детали;
- проектирование операции;
- выбор промышленного робота (ПР);
- выбор вспомогательного оборудования;
- расчёт элементов траектории перемещений робота;
- выбор компоновки РТК;

- построение и расчёт элементов траектории захватного устройства ПР;
- расчёт допустимых скоростей перемещения заготовки;
- построение циклограммы РТК;
- расчёт показателей РТК;
- заключение.

## ***2.1 Введение***

Во введении описываются современное состояние автоматизации производственных процессов в машиностроении, проблемы, возникающие при автоматизации, и методы их решения.

## ***2.2 Назначение и конструкция детали***

В данном разделе кратко описываются назначение детали в узле, условия ее работы, дается качественный анализ технологичности конструкции детали. Заканчивается описание таблицами химического состава и физико-механических свойств материала детали.

## ***2.3 Выбор заготовки***

При выборе метода получения заготовки решающими факторами являются форма детали, масса, материал, объем выпуска деталей. Окончательное решение о выборе метода принимается на основе технико-экономических расчетов при рассмотрении двух вариантов: базового и проектируемого.

Стоимость заготовки по базовому варианту берется из отчета по практике. При отсутствии сведений о методе получения заготовки по базовому варианту стоимость заготовки сравнивается по двум возможным методам ее изготовления.

Методика расчета экономического эффекта и стоимости заготовок подробно приводится в [5, 11].

## ***2.4 Маршрутный технологический процесс изготовления детали***

Маршрутный техпроцесс разрабатывается для условий серийного производства. На данном этапе формируются операции технологического процесса, выбираются основное оборудование и режущие инструменты.

При выборе основного оборудования (металлорежущих станков) следует помнить, что оно должно работать по автоматическому циклу, включая автоматический зажим и разжим заготовок. Таким требованиям отвечают станки с ЧПУ, характеристики которых приведены в [2, 5].

Разработанный техпроцесс оформляется в виде таблицы 1.



Таблица 1 – Маршрутный техпроцесс изготовления вала КТМ.00

Номер операции	Наименование и краткое содержание операции	Модель станка	Режущий инструмент, размеры, марка инструментального материала	Технологическая база
05	Фрезерно-центровальная 1 Фрезерование торцов 2 Сверление центровых отверстий	МР-77	Фреза торцовая Ø125; Т5К10; сверло центровочное Ø4; Р6М5	Поверхности заготовки Ø40, Ø60, торец
10	Токарная с ЧПУ 1 Черновое точение поверхностей Ø37, Ø42, Ø50 2 Чистовое точение поверхностей Ø35, Ø40 3 Точение фасок 4 Точение канавки	16К20Ф3	Резец проходной 16x25, Т5К10; резец канавочный Т5К10	Центровые отверстия
15	Вертикально-фрезерная 1 Фрезерование шпоночного паза ( $b = 12N9$ , $l = 30$ )	6М12П	Фреза шпоночная Ø12, Р6М5	Цилиндрические поверхности Ø35, Ø50, торец
20	Термическая			
	...			
45	Контрольная	Стол ОТК		

## 2.5 Проектирование операции

### 2.5.1 Выбор станка.

В курсовом проекте в зависимости от задания подробно разрабатывается одна или две операции. Для их выполнения выбирается станок. Тип станка определяется характером операции (токарный, сверлильный, фрезерный и т. п.). Модель токарного станка выбирается по диаметру и длине обрабатываемой заготовки, модель сверлильного станка – по диаметру сверла и размеру стола.

В данном разделе приводится характеристика станка, описывается его рабочая зона. В описании указываются форма и размеры рабочей зоны, её открытость. Под открытостью рабочей зоны понимается возможность доступа в неё рабочих органов манипулятора сверху, спереди или сбоку. Открытость рабочей зоны определяет тип промышленного робота.

### 2.5.2 Выбор системы координат детали и инструмента.

Координатная система детали строится на её технологических базах.

На токарных операциях начало координат (нуль детали) размещают на одном из торцов детали, ось  $Z$  направляют по её оси, а ось  $X$  – перпендикулярно оси  $Z$  (рисунки 1 и 2, б).



На сверлильных операциях начало координат размещают на верхней плоскости детали (рисунок 2, а, в). Такое расположение нуля детали упрощает программирование обработки.

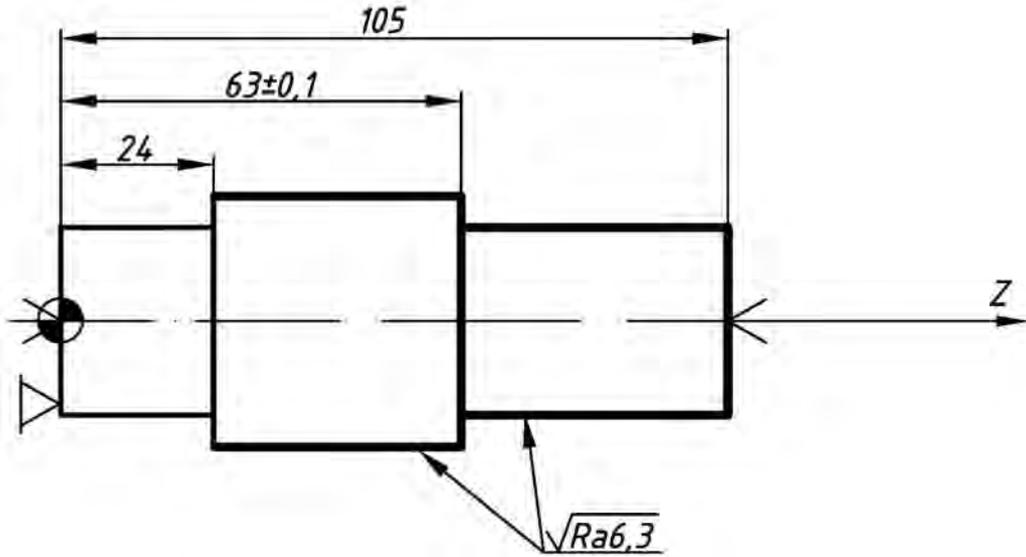


Рисунок 1 – Система координат вала

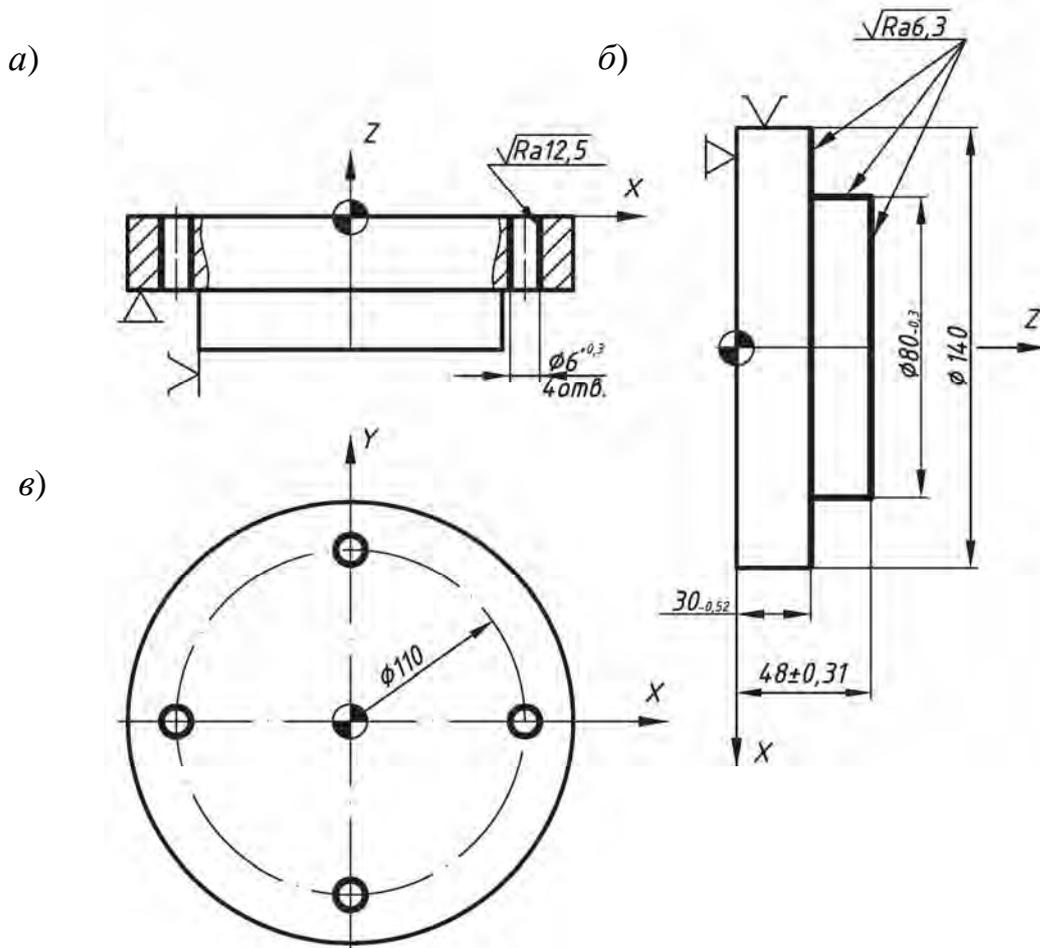


Рисунок 2 – Система координат диска

При обработке деталей на токарных станках начало системы координат инструмента (нуль инструмента) выбирается таким образом, чтобы инструмент не препятствовал установке и снятию детали, а деталь не препятствовала повороту револьверной головки (рисунок 3).

При обработке деталей на сверлильных станках начало системы координат выбирают на торце шпинделя, а расстояние от торца шпинделя до детали определяют по наиболее длинному инструменту, установленному в револьверной головке.

### 2.5.3 Расчёт режимов резания и времени выполнения операции.

Для расчёта режимов резания из таблицы 1 выписываются все технологические переходы проектируемой операции.

Для каждого перехода (режущего инструмента) вычерчивается схема обработки (см. рисунок 3) с обозначением траектории перемещения режущего инструмента и опорных точек, составляется таблица координат опорных точек (таблица 2).

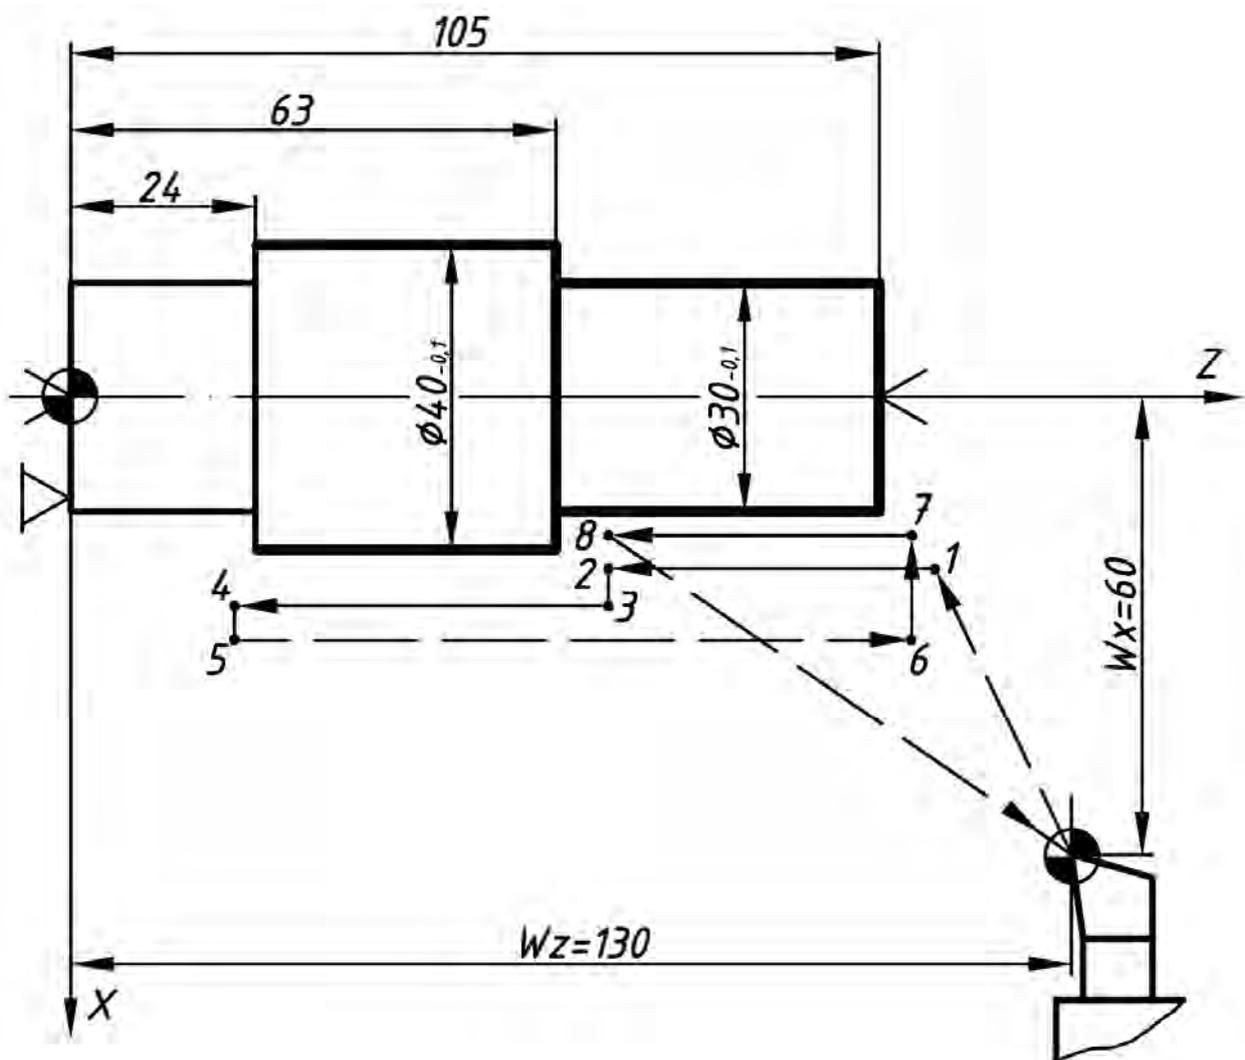


Рисунок 3 – Схема обработки вала

Таблица 2 – Координаты опорных точек вала

В миллиметрах

Номер точки	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0
Координата $X$	60	33	33	40	40	44	44	32	32	60
Координата $Z$	130	108	63	63	22	22	108	108	63	130

*Примечание* – За координату  $X$  принят диаметр вала

Расчёт режимов резания начинается с определения глубины резания.

Глубину резания можно определить, учитывая величину припуска и маршрутную технологию (черновая обработка, чистовая обработка, окончательная обработка и т. д.) обработки поверхности. При этом на чистовую и финишную обработку оставляется, как правило, 20...30 % общего припуска.

Подача на оборот  $S_o$  (подача на зуб  $S_z$  при фрезеровании) выбирается в зависимости от глубины резания по справочникам. Справочные значения подачи корректируются и принимаются окончательно по паспортным данным станка выбранной модели. Следует помнить, что подачи для резцов, оснащённых трёхгранными пластинками, ограничиваются их прочностью  $S_{max} \leq 0,5$  мм/об.

Скорость резания  $V_p$  рассчитывается по формулам теории резания или нормативам. По полученному значению скорости определяется расчетная частота вращения шпинделя:

$$n_p = \frac{1000 \cdot V_p}{\pi \cdot D}, \quad (1)$$

где  $D$  – диаметр детали или инструмента.

Полученное значение частоты вращения корректируется (принимается меньшее) по паспорту станка и выбирается окончательно. По принятой частоте вращения определяется действительная скорость резания:

$$V_o = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000}. \quad (2)$$

Минутная подача рассчитывается по формуле

$$S_m = S_o \cdot n. \quad (3)$$

Для вычисления суммарного времени выполнения рабочих и холостых ходов составляется таблица 3. При этом величины рабочих и холостых ходов рассчитываются как разности координат соответствующих опорных точек (см. таблицу 2).

Время выполнения рабочих и холостых ходов определяется по следующим формулам:

$$t_{p.x.} = \sum \frac{L_{p.x.}}{S_M}; \quad t_{x.x.} = \sum \frac{L_{x.x.}}{V_{x.x.}}. \quad (4)$$

Таблица 3 – Время выполнения рабочих и холостых ходов при обработке вала

Точки начала и конца перемещения	Длина рабочего хода $L_{p.x.}$ , мм	Минутная подача $S_M$ , мм/мин	Длина холостого хода $L_{x.x.}$ , мм	Скорость быстрого перемещения $V_{x.x.}$ , мм/мин	Время, мин
0–1	–	–	48,7	5366	0,009
1–2	45	400	–	–	0,112
2–3	3,5	400	–	–	0,009
3–4	41	400	–	–	0,102
4–5	2	400	–	–	0,005
5–6	–	–	86	4800	0,018
6–7	–	–	6	2400	0,003
7–8	45	225	–	–	0,200
8–0	–	–	79	5366	0,015

Время выполнения рабочих ходов

$$t_{p.x.} = 0,112 + 0,009 + 0,102 + 0,005 + 0,200 = 0,428 \text{ мин.}$$

Время выполнения холостых ходов

$$t_{x.x.} = 0,009 + 0,018 + 0,003 + 0,015 = 0,045 \text{ мин.}$$

Время выполнения всей операции

$$t_o = \sum^n t_{p.x.i} + \sum^n t_{x.x.i}, \quad (5)$$

где  $n$  – количество технологических переходов в операции.

## 2.6 Выбор промышленного робота

В роботизированных технологических комплексах механической обработки, как правило, используются промышленные роботы двух типов: напольные и порталные.

Напольные роботы с выдвижной рукой применяют для обслуживания станков с открытой рабочей зоной спереди: токарных, сверлильных, фрезерных, шлифовальных и т. п.

Портальные роботы применяют для обслуживания станков с открытой ра-



бочей зоной сверху: токарных, шлифовальных и т. п.

После определения типа робота выбирают его технические характеристики, которые приведены в [1, 4].

**Грузоподъёмность.** Номинальная грузоподъёмность робота должна превышать массу заготовки не менее чем на 10 %.

**Система координат и число степеней подвижности.** Для обслуживания металлорежущих станков обычно применяются напольные роботы с цилиндрической системой координат или порталные роботы с прямоугольной (пространственной или плоской) или цилиндрической системой координат. Оптимальным числом степеней подвижности для роботов, обслуживающих станки, является 3...5.

**Наибольший вылет руки  $R$ .** Наибольший вылет руки робота должен обеспечивать доставку заготовки в рабочую зону станка: на линию центров или стол станка. Он должен быть больше, чем расстояние от оси поворота робота до рабочей зоны станка.

**Наименьший вылет руки.** При наименьшем вылете руки робот должен иметь возможность совершать все движения с закреплённой заготовкой.

**Высота робота  $H$ .** Высота робота  $H$  должна быть больше, чем высота центров у токарных и шлифовальных станков или высота стола у сверлильных или фрезерных станков от пола. Перемещение манипулятора по высоте (по оси  $Z$ ) должно быть больше, чем расстояние от рабочей плоскости тактового стола (конвейера) до линии центров станка.

**Погрешность позиционирования.** Погрешность позиционирования определяет точность установки детали в центра, патрон, приспособление. Поэтому не рекомендуется выбирать роботы с погрешностью позиционирования более  $\pm 2$  мм – для обслуживания токарных станков и с погрешностью более  $\pm 1$  мм – для сверлильных и фрезерных.

Роботы с небольшой высотой устанавливаются на специальные подставки или фундаменты.

После выбора модели робота в пояснительной записке приводится его полная техническая характеристика [1, 4, 7].

## 2.7 Выбор вспомогательного оборудования

В состав роботизированного технологического комплекса, кроме станка и робота, входят различные вспомогательные устройства, обеспечивающие его нормальное функционирование. К ним относятся ориентирующие устройства, транспортно-накопительные, устройства поштучной выдачи заготовок и др.

В курсовом проекте студенты выбирают для роботизированного комплекса конструкцию тактового стола или шагового транспорта, которые обеспечивают межоперационное транспортирование и подачу заготовок в ориентированном виде в рабочую зону робота. Конструкции и размеры тактовых столов приведены в [1]. Конкретная модель стола выбирается по габаритным размерам и массе транспортируемых заготовок.



Вместе с этим разрабатывается конструкция приспособления, которое закрепляется на пластинах стола и служит для перемещения заготовок в ориентированном виде. Приспособление должно обеспечивать устойчивое положение заготовок и свободный доступ схвата робота к поверхностям, выбранным для закрепления. Некоторые типовые конструкции таких приспособлений представлены на рисунке 4.

В этом же разделе приводится техническая характеристика тактового стола.

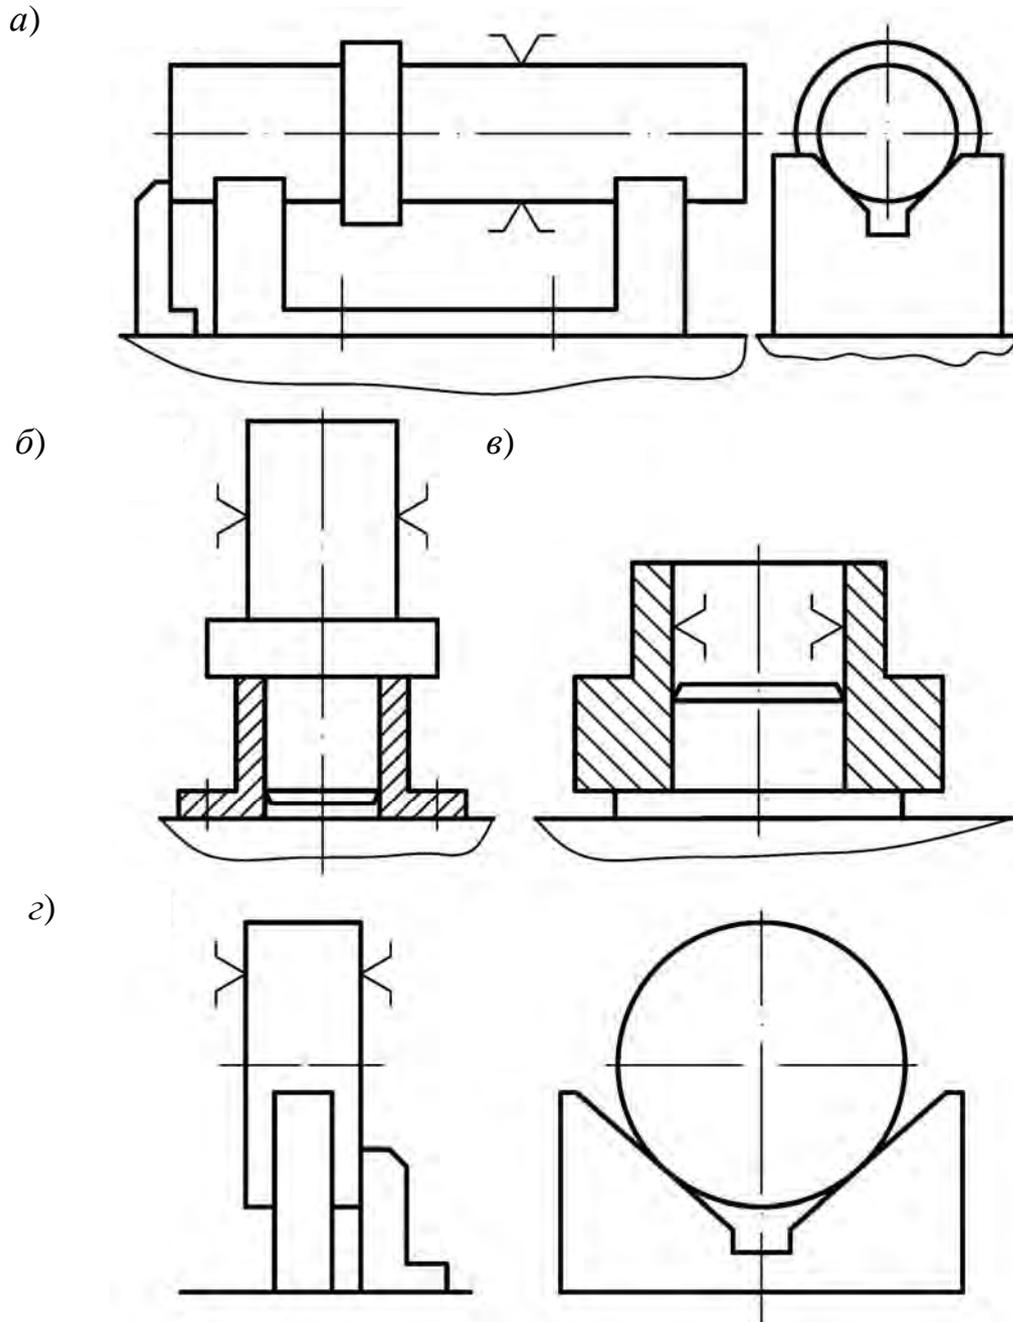


Рисунок 4 – Способы установки деталей на тактовых столах

## 2.8 Выбор компоновки РТК

Роботизированные технологические комплексы, применяемые в металлообработке, могут иметь линейную или круговую компоновку [6].

При линейной компоновке станки располагают по одной линии. Такие комплексы обслуживают, как правило, роботы порталного типа, работающие в прямоугольной (плоской или пространственной) системе координат.

При круговой компоновке станки располагают вокруг робота. Роботы, обслуживающие такие комплексы, работают в цилиндрической или сферической системе координат.

Робот и станок размещаются таким образом, чтобы рабочая зона станка находилась в зоне обслуживания робота, размеры которой определяются минимальным и максимальным вылетом руки.

Роботизированные технологические комплексы могут иметь совмещённые или отдельные вход и выход.

При совмещённом входе и выходе устанавливают один тактовый стол, который обеспечивает подачу заготовок в РТК и приём обработанных деталей.

При отдельном входе и выходе устанавливают два тактовых стола. Один из них обеспечивает подачу заготовок в РТК, а второй – приём обработанных деталей.

Типовые компоновки РТК представлены на рисунках 5–8.

Компоновка РТК в двух проекциях вычерчивается на листе формата А1 в масштабе 1:10 или 1:20.

## 2.9 Построение и расчет элементов траектории захватного устройства ПР

Построение траектории удобно выполнять графическим изображением пути перемещения геометрического центра захватного устройства ПР. Начало траектории связано с нулевой (исходной) точкой, определяемой в соответствии с исходным положением ПР (см. рисунки 7 и 8).

Зная положение нулевой точки, последовательно вычерчивают элементы траектории, как это показано на рисунке 9 для компоновки кругового типа (см. рисунки 7 и 8).

На схемах штриховыми линиями указаны элементы траектории перемещения захватного устройства без заготовки, сплошными – с заготовкой.


Размеры элементов траектории и соответствующие комментарии приводят в таблице, форма которой может соответствовать форме таблицы 4.

В таблицу 4 помещена информация о фрагментах траектории, представленных на рисунке 9.



5337

$X = 3500$

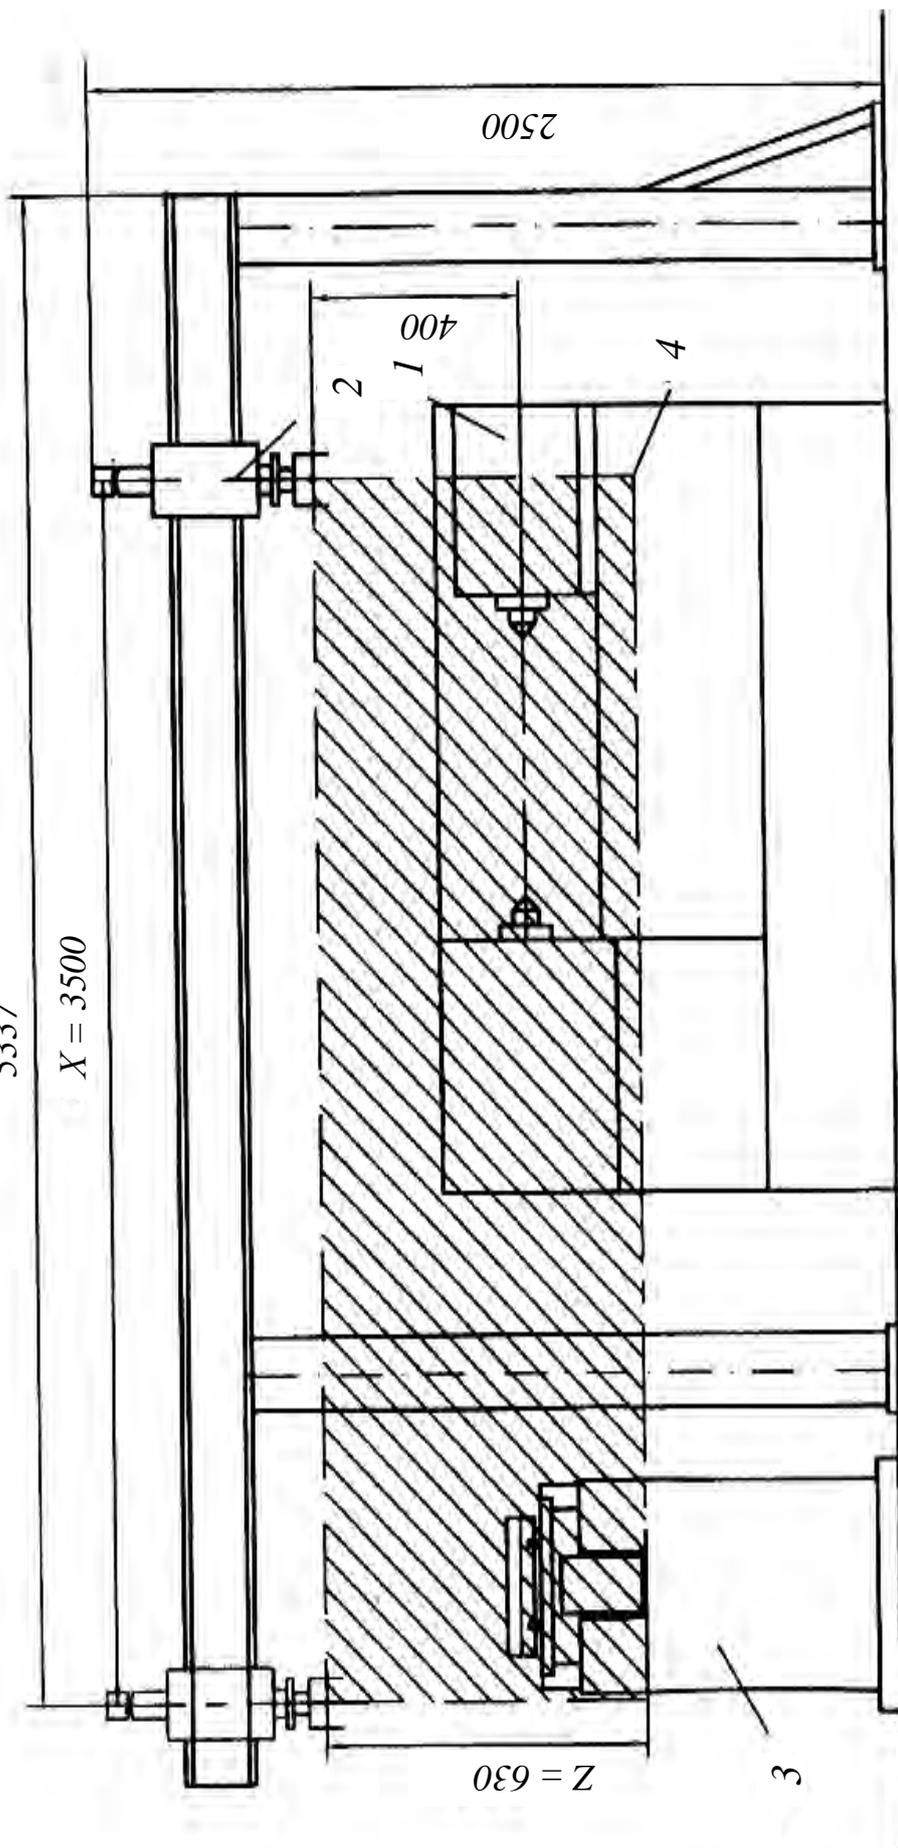

1 – станок с ЧПУ; 2 – ПР; 3 – шаговый транспортер; 4 – рабочая зона ПР

Рисунок 5 – Компоновка РТК линейного типа (вид спереди)


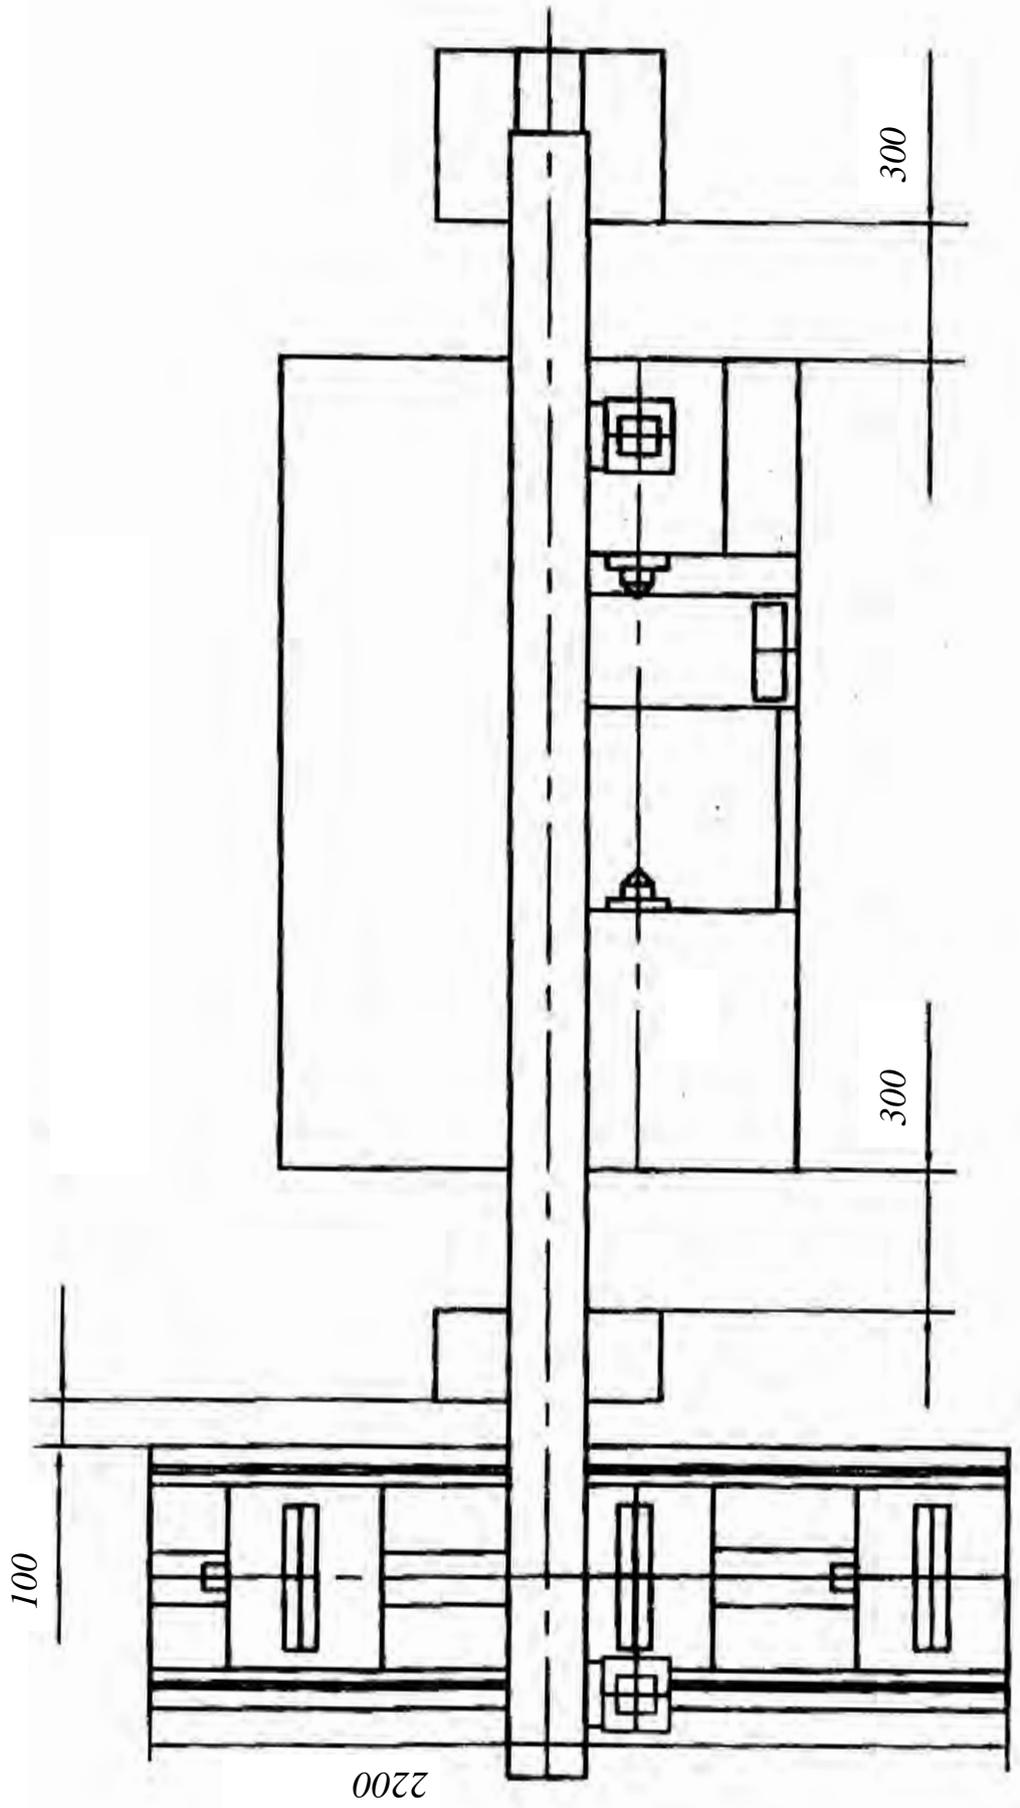


Рисунок 6 – Компоновка РТК линейного типа (вид сверху)

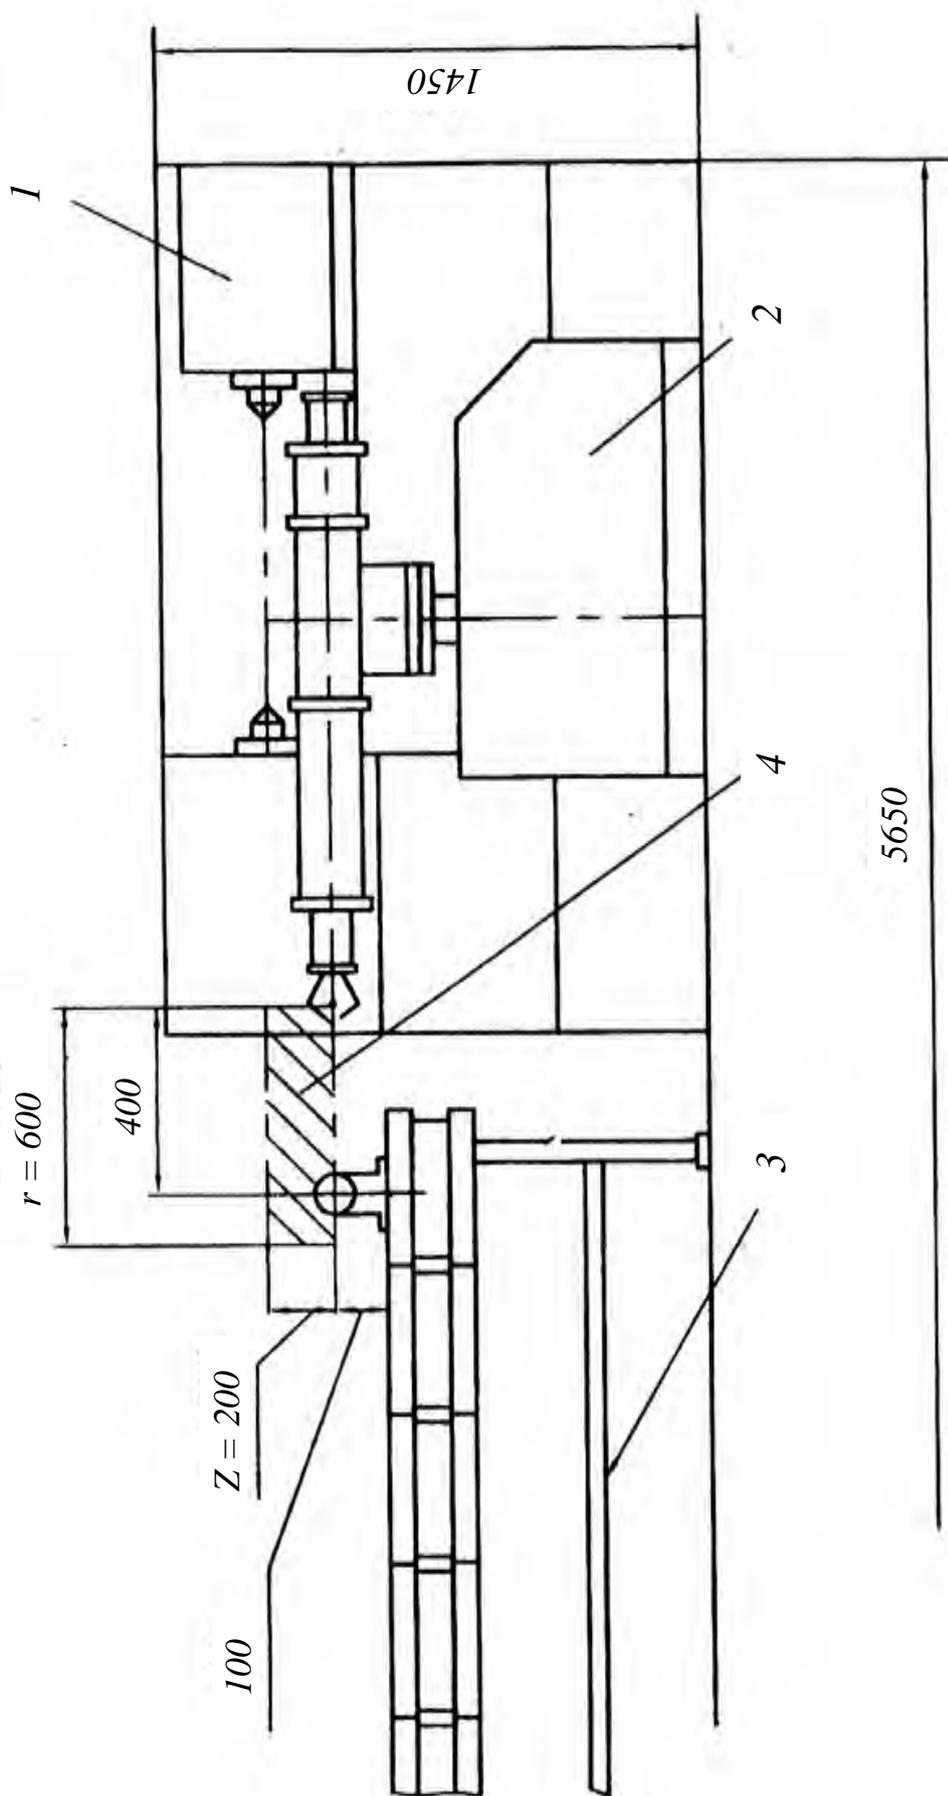

1 – станок с ЧПУ; 2 – ПР; 3 – тактовый стол; 4 – рабочая зона ПР

Рисунок 7 – Компоновка РГК кольцевого типа (вид спереди)

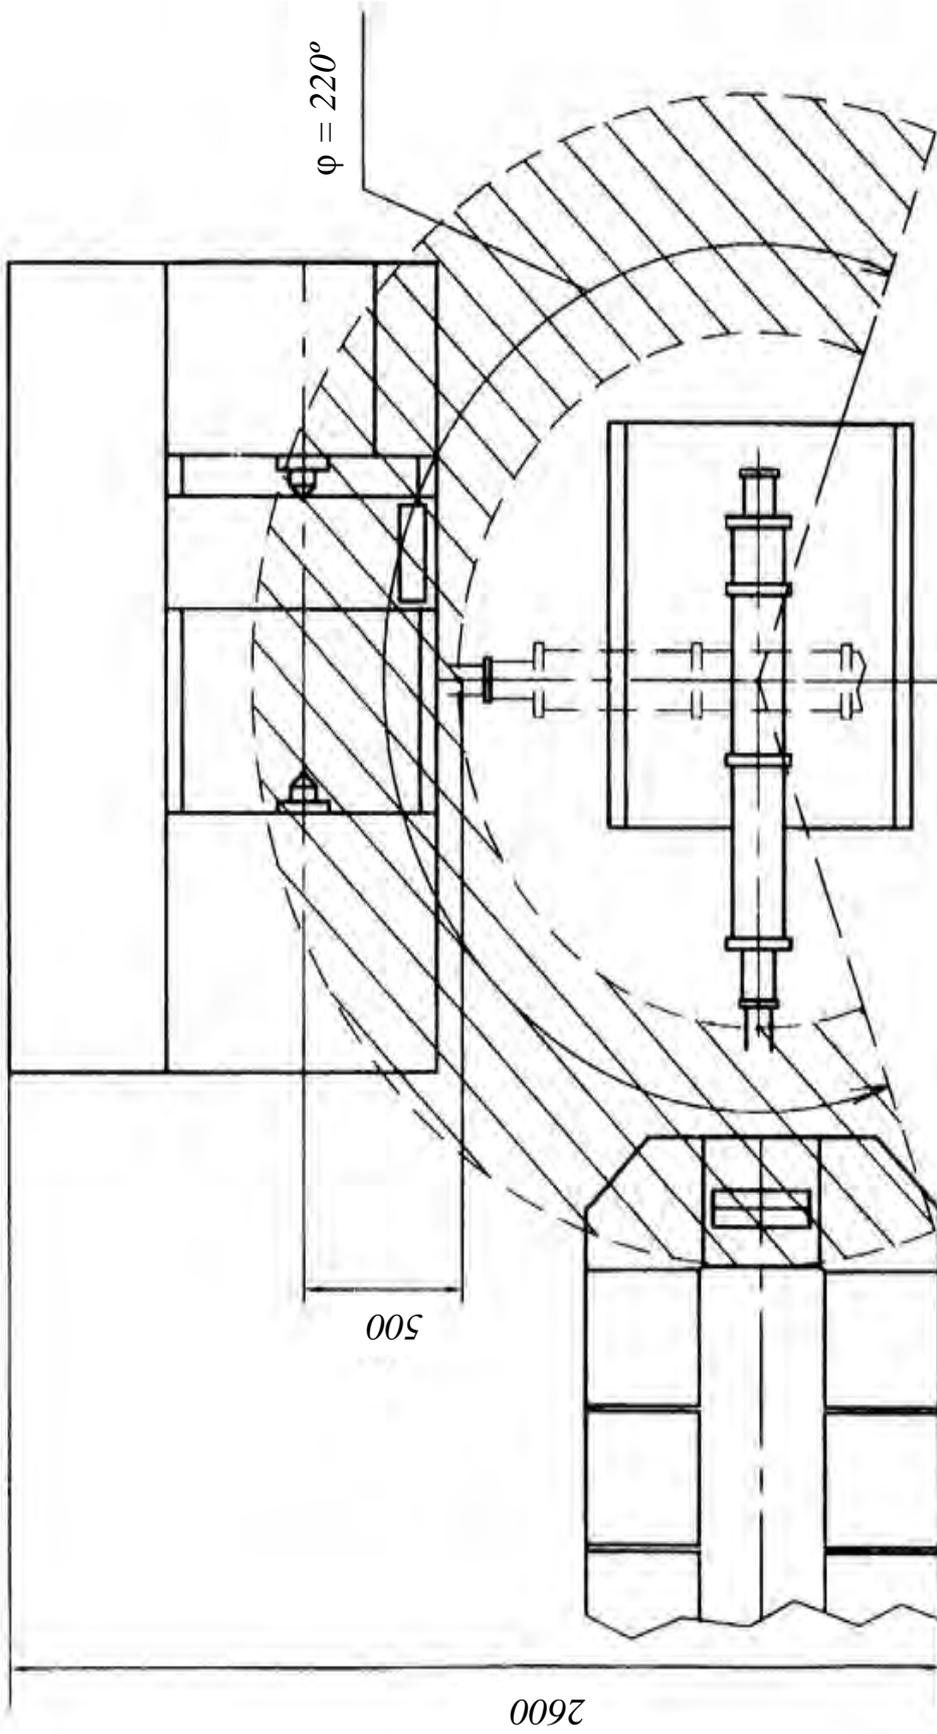


Рисунок 8 – Компонновка РТК кольцевого типа

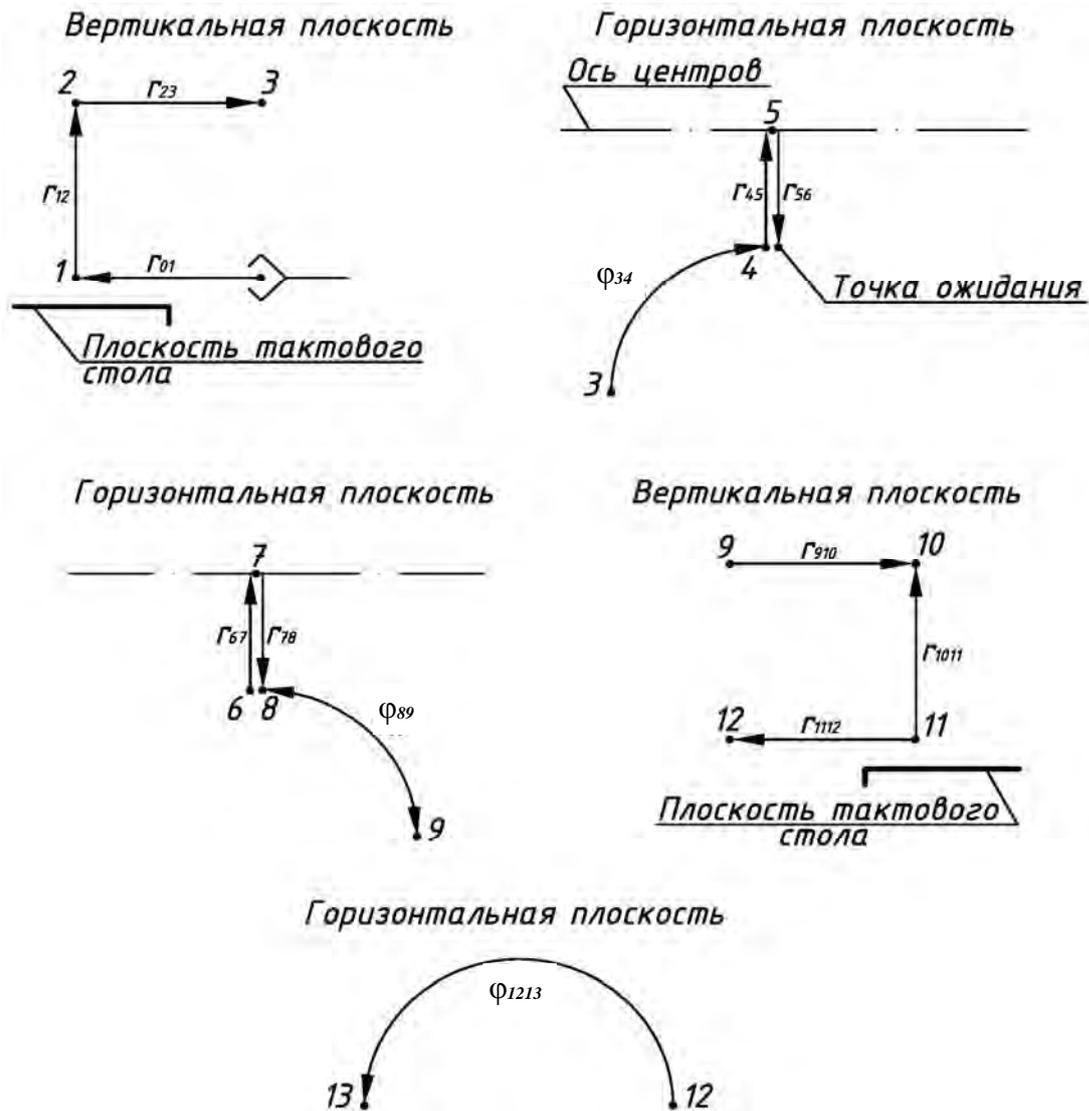


Рисунок 9 – Элементы траектории робота

Таблица 4 – Элементы траектории перемещения захватного устройства (схвата)

Элемент траектории	Комментарий	Величина перемещения, мм, град
$r_{01}$	Перемещение руки ПР вперед	400
(1)	Зажим заготовки схватом ПР	–
$z_{12}$	Перемещение руки ПР вверх	200
$r_{23}$	Перемещение руки ПР назад	400
$\phi_{34}$	Поворот руки ПР по часовой стрелке	90
$r_{45}$	Перемещение руки ПР вперед	500
(5)	Разжим заготовки	–
$r_{56}$	Перемещение руки ПР назад	400
(6)	Ожидание	–
$r_{67}$	Перемещение руки ПР вперёд	500
....	....	....

## 2.10 Расчет допустимых скоростей перемещения заготовки

После построения и геометрического расчета траектории приступают к определению допустимых скоростей перемещения заготовок при обеспечении заданной точности позиционирования.

Для определения скорости линейного позиционирования (координата  $X(r)$ ) в диапазоне перемещений  $L_x = 0,05 \dots 0,8$  м ( $L_x$  – вылет руки ПР) может быть использована эмпирическая формула [9]

$$V_x = \frac{2L_x \sqrt[4]{\Delta l}}{\sqrt[3]{M}}, \quad (6)$$

где  $\Delta l$  – погрешность позиционирования, мм;

$M$  – масса объекта манипулирования (заготовки, детали), кг.

С дальнейшим увеличением  $L_x$  возможности возрастания  $V_x$  уменьшаются. При  $L_x = 0,8 \dots 2$  м

$$V_x = \frac{1,6L_x \sqrt[4]{\Delta l}}{\sqrt[3]{M}}. \quad (7)$$

Скорость вертикального перемещения руки ПР (координата  $Z$ ) обычно неодинакова при движении вверх и вниз. Однако при правильном уравнивании масс эти различия невелики, и скорость можно рассчитать по формуле

$$V_z = \frac{\alpha_z \sqrt{L_z} \cdot \sqrt[4]{\Delta l}}{\sqrt[3]{M}}, \quad (8)$$

где  $\alpha_z$  – коэффициент, зависящий от конструкции привода, при гидравлическом приводе  $\alpha_z = 3$ ;

$L_z$  – длина пути при вертикальном перемещении, м.

Для определения допустимой угловой скорости  $\omega$  при повороте руки ПР относительно вертикальной оси может быть использована формула

$$\omega = \frac{0,5 \sqrt{\varphi} \cdot \sqrt[4]{\delta}}{\sqrt[3]{(2L_x)^4}}, \quad (9)$$

где  $\omega$  – угловая скорость, рад/с;

$\varphi$  – угол поворота руки, рад;

$\delta$  – погрешность углового позиционирования, с.



## 2.11 Построение циклограммы РТК

Циклограмма функционирования РТК включает в выбранной последовательности все переходы (действия), выполняемые основным и вспомогательным оборудованием, а также ПР, необходимые для обработки заготовки.

Циклограмму строят для:

- быстрого определения рабочего цикла  $T_p$ ;
- определения значения цикловой производительности  $Q_u$ ;
- установления возможности сокращения  $T_p$  за счет совмещения времени

выполнения отдельных переходов и сокращения длительности несовмещенных переходов и т. д.

Прежде чем приступить к построению циклограммы, необходимо:

- определить все движения (переходы), выполняемые ПР, основным и вспомогательным оборудованием;
- установить последовательность выполнения всех движений;
- определить время выполнения каждого движения по следующим формулам:

$$t_i = \frac{\varphi_i}{\omega_i}; \quad t_i = \frac{l_i}{V_i}, \quad (10)$$

где  $\varphi_i$  – углы поворота механизмов;

$l_i$  – линейные перемещения механизмов;

$\omega_i, V_i$  – скорости углового и линейного перемещений соответственно.

В формулы (10) подставляется меньшее из двух (номинального и расчётного) значений скоростей.

Результаты расчётов времени работы робота представляются в виде таблицы 5.

Таблица 5 – Время на выполнение перемещений робота

Элемент траектории	Линейное перемещение $l$ , м	Скорость линейного перемещения $V$ , м/с	Угловое перемещение $\varphi$ , град/с	Скорость углового перемещения $\omega$ , град/с	Время, с
1	2	3	4	5	6
$r_{01}$	0,4	0,5			0,08
(1)					1,0
$z_{1.2}$	0,2	0,1			2,0
$r_{2.3}$	0,4	0,5			0,08
$\varphi_{3.4}$			90	90	1,0
$r_{4.5}$	0,5	0,5			1,0
(5)					1,0
$r_{5.6}$	0,5	0,5			1,0



Окончание таблицы 5

1	2	3	4	5	6
$r_{6.7}$	0,5	0,5			1,0
(7)					1,0
$r_{7.8}$	0,5	0,5			1,0
$\varphi_{8.9}$			90	90	1,0
$r_{9.10}$	0,4	0,5			0,08
$z_{10.11}$	0,2	0,1			2,0
(11)					1,0
$r_{11.12}$	0,4	0,5			0,08
$\varphi_{12.13}$			180	0	2,0
$\Sigma$					16,32

После оформления таблицы 5 приступают к построению циклограммы работы комплекса.

При построении циклограммы в вертикальной колонке построчно перечисляются оборудование РТК и характер совершаемых им движений (по горизонтали, в выбранном масштабе), откладывается время выполнения каждого движения.

На циклограмме следует указать длительность рабочего цикла.

На рисунке 10 в качестве примера представлена циклограмма РТК, компоновка которого изображена на рисунках 7 и 8.

Построение циклограммы удобно выполнять (для данной курсовой работы это допустимо) с использованием миллиметровой бумаги.

На циклограмме необходимо указать масштаб её построения, например, 1 с = 10 мм.

## 2.12 Расчёт показателей РТК

В курсовом проекте выполняется расчёт следующих показателей работы РТК:

- часовая цикловая производительность  $Q_{\text{ц}}$ ;
- коэффициент относительной загруженности ПР  $K_{\text{зр}}$ ;
- коэффициент использования ПР  $K_{\text{ип}}$ ;
- коэффициент использования станка  $K_{\text{ис}}$ ;
- коэффициент нагруженности ПР  $K_{\text{нр}}$ ;
- режим работы робота.

Часовую цикловую производительность определяют по формуле

$$Q_{\text{ц}} = \frac{3600}{T_{\text{ц}}}, \quad (11)$$

где  $T_{\text{ц}}$  – время цикла работы РТК (можно найти по циклограмме).



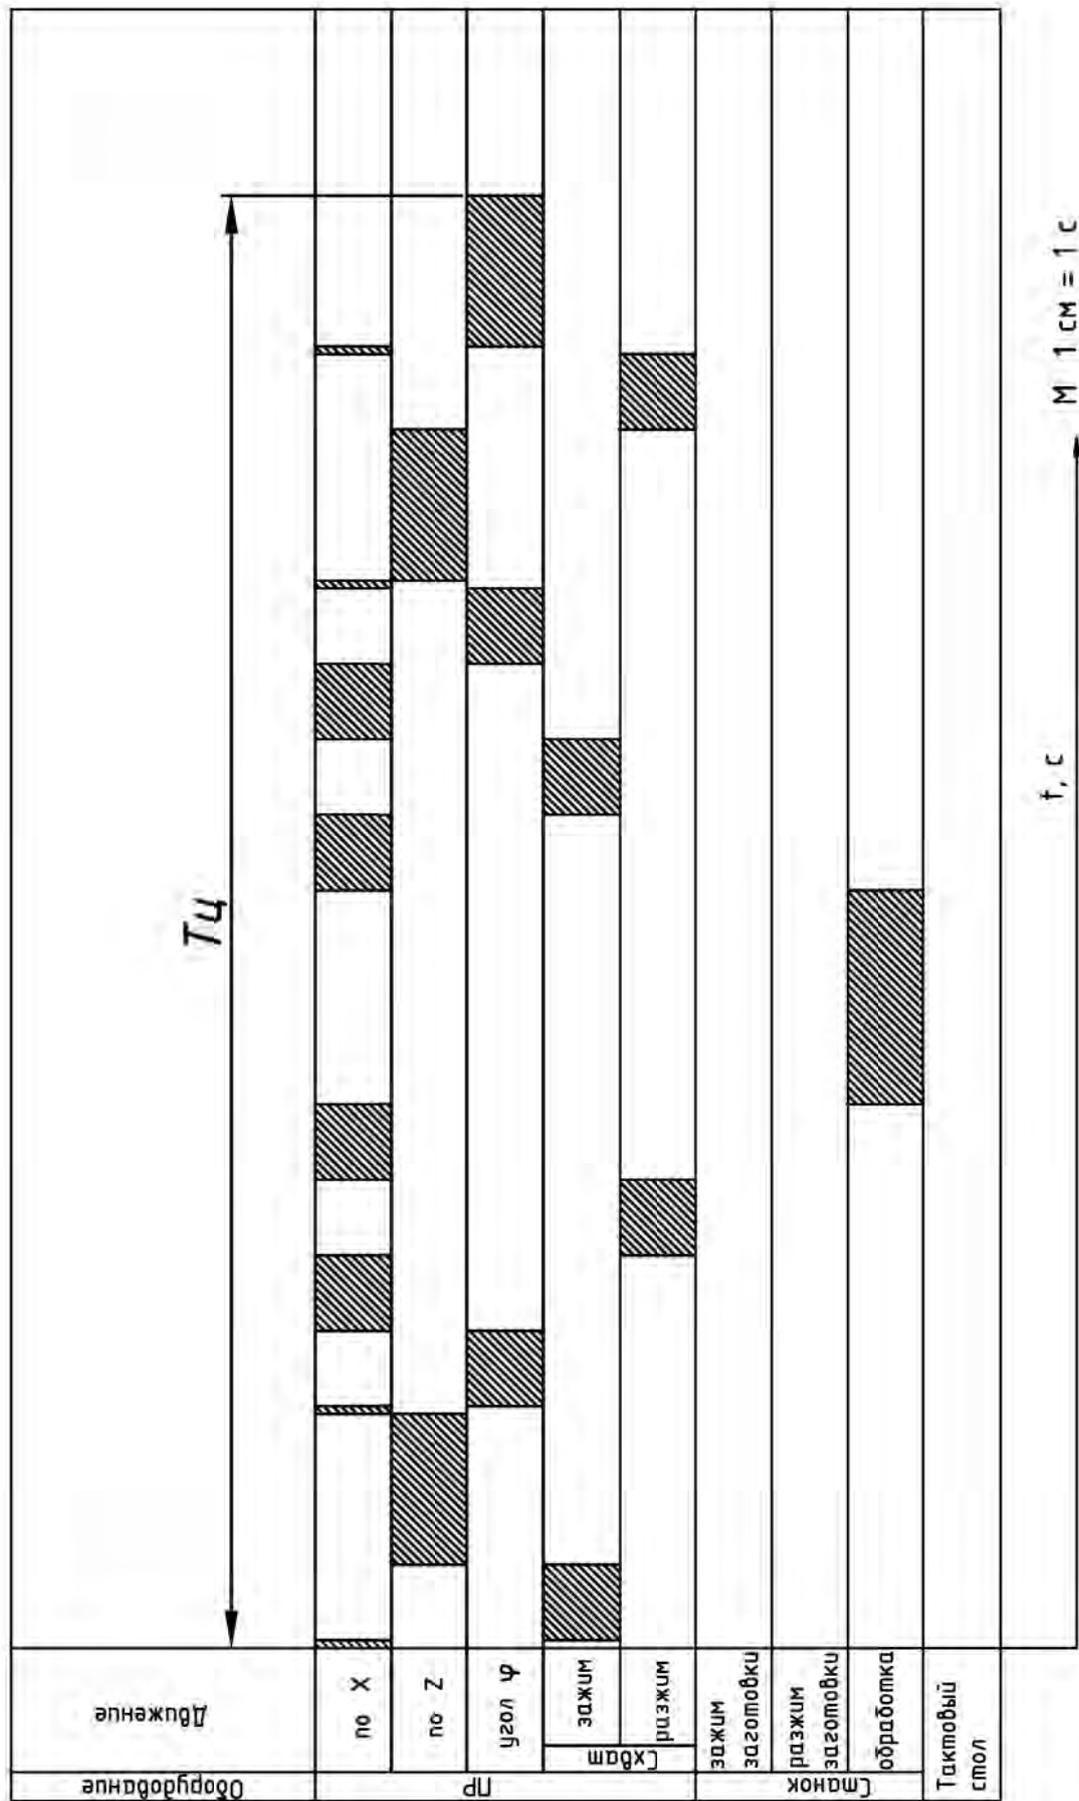


Рисунок 10 – Циклограмма РТК

Коэффициент относительной загруженности ПР

$$K_{cp} = \frac{P_{cp}}{P}, \quad (12)$$

где  $P_{cp}$  и  $P$  – средние значения рабочей нагрузки и номинальной грузоподъемности робота соответственно.

Коэффициенты использования  $K_{np}$  и  $K_{uc}$  определяют по следующим формулам:

$$K_{np} = \frac{T_{np}}{T_{ц}}, \quad K_{uc} = \frac{t_o}{T_{ц}}, \quad (13)$$

где  $T_{np}$  – время работы ПР за рабочий цикл  $T_{ц}$  (принимается по таблице 5);  
 $t_o$  – время работы станка за рабочий цикл  $T_{ц}$  (определяется по формуле (5)).

Режим работы робота определяют по таблице 3 [4], используя коэффициенты  $K_{cp}$  и  $K_{np}$ .

### 2.13 Заключение

В данном разделе пояснительной записки следует отметить:

- преимущества компоновочного варианта РТК по сравнению с возможными;
- возможность сокращения времени рабочего цикла  $T_p$ ;
- соответствие режима работы ПР в составе проектируемого РТК области применения РТК.

### Список литературы

- 1 Справочник технолога-машиностроителя : в 2 т. / Под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – Москва : Машиностроение, 1985. – Т. 1. – 656 с.
- 2 Справочник технолога-машиностроителя : в 2 т. / Под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – Москва : Машиностроение, 1985. – Т. 2. – 496 с.
- 3 Режимы резания металлов : справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. – Москва : Машиностроение, 1972. – 408 с.
- 4 **Козырев, Ю. Г.** Промышленные роботы : справочник / Ю. Г. Козырев. – Москва : Машиностроение, 1988. – 376 с.
- 5 Дипломное проектирование по технологии машиностроения / Под общ. ред. В. В. Бабука. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 464 с.
- 6 **Бурдаков, С. Ф.** Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов : учебное пособие / С. Ф. Бурдаков, В. А. Дьяченко, А. Н. Тимофеев. – Москва : Высшая школа, 1986. – 264 с.



7 **Козырев, Ю. Г.** Роботизированные производственные комплексы / Ю. Г. Козырев, А. А. Кудинова. – Москва : Машиностроение, 1987. – 272 с.

8 Организационно-технологическое проектирование ГПС / Под ред. С. П. Митрофанова. – Ленинград : Машиностроение, 1986. – 294 с.

9 **Кузнецов, М. М.** Проектирование автоматизированного производственного оборудования / М. М. Кузнецов, Б. А. Усов, В. С. Стародубов. – Москва : Машиностроение, 1987. – 288 с.

10 **Довбня, Н. М.** Роботизированные технологические комплексы в ГПС / Н. М. Довбня, А. Н. Кондратьев, Е. И. Юревич. – Ленинград: Машиностроение, 1990. – 303 с.

11 **Минаков, А. П.** Проектирование и производство заготовок : учебное пособие / А. П. Минаков, И. Д. Камчицкая, Е. В. Ильюшина. – Могилев : Беларус.-Рос. ун-т, 2017. – 308 с.

